

**张家港市华祥纺织印染有限公司**

**突发环境事件应急预案**

**编制单位：张家港市华祥纺织印染有限公司**

**应急预案编号：HXFZ-201910**

**应急预案版本号：第二版**

**颁布日期：2019年11月25日**



# 张家港市华祥纺织印染有限公司

## 突发环境事件应急预案批准页

单位（盖章）：张家港市华祥纺织印染有限公司

批准签发（负责人签名或盖章）：

发布日期：2019年11月25日



---

# 目 录

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 1总则.....                      | - 1 -  |
| 1.1 编制目的 .....                | - 1 -  |
| 1.2 编制依据 .....                | - 2 -  |
| 1.3 适用范围 .....                | - 4 -  |
| 1.4 应急预案体系 .....              | - 6 -  |
| 1.5 工作原则 .....                | - 9 -  |
| 2基本情况.....                    | - 10 - |
| 2.1 企业基本情况 .....              | - 10 - |
| 2.2 环境风险源基本情况 .....           | - 11 - |
| 2.3 公司周围环境概况.....             | - 16 - |
| 3环境风险源与环境风险评价 .....           | - 19 - |
| 3.1 环境风险评价.....               | - 19 - |
| 3.2 公司现有应急能力评估.....           | - 30 - |
| 4组织机构及职责 .....                | - 35 - |
| 4.1 应急救援组织机构设置 .....          | - 35 - |
| 4.2 指挥机构的主要职责 .....           | - 36 - |
| 4.3 应急救援指挥部成员及主要职责.....       | - 37 - |
| 4.4 各应急救援小组的职责 .....          | - 38 - |
| 4.5 临时应急人员的设置与职责 .....        | - 39 - |
| 5预防与预警.....                   | - 41 - |
| 5.1 环境风险源监控与预防 .....          | - 41 - |
| 5.2 预警行动 .....                | - 44 - |
| 5.3 报警、通讯联络方式 .....           | - 48 - |
| 6信息报告与通报 .....                | - 52 - |
| 6.1 内部报告 .....                | - 52 - |
| 6.2 信息上报 .....                | - 53 - |
| 6.3 信息通报 .....                | - 53 - |
| 6.4 事件报告内容 .....              | - 53 - |
| 6.5 与锦丰镇环境事件应急预案联动、衔接方案 ..... | - 54 - |
| 7应急响应与措施 .....                | - 55 - |
| 7.1 分级响应机制 .....              | - 55 - |
| 7.2 应急措施 .....                | - 57 - |

---

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 7.3 应急监测.....          | - 73 - |
| 7.4 应急终止.....          | - 76 - |
| 7.5 应急终止后的行动.....      | - 77 - |
| 8后置处理.....             | - 78 - |
| 8.1 善后处理.....          | - 78 - |
| 8.2 保险.....            | - 79 - |
| 9应急培训和演练.....          | - 79 - |
| 9.1 应急培训.....          | - 79 - |
| 9.2 演练.....            | - 81 - |
| 10 奖惩.....             | - 83 - |
| 10.1 奖励 .....          | - 83 - |
| 10.2 责任追究.....         | - 83 - |
| 11 保障措施.....           | - 84 - |
| 11.1 内部保障.....         | - 84 - |
| 11.2 外部救援.....         | - 87 - |
| 12 预案的评审、备案、发布和更新..... | - 88 - |
| 12.1 评审 .....          | - 88 - |
| 12.2 备案 .....          | - 88 - |
| 12.3 预案的版本号 .....      | - 88 - |
| 12.4 发布 .....          | - 88 - |
| 12.5 更新 .....          | - 89 - |
| 13 预案的实施和生效时间 .....    | - 89 - |
| 14 附则.....             | - 90 - |
| 14.1 名词术语定义 .....      | - 90 - |
| 14.2 预案管理与更新.....      | - 91 - |
| 14.3 预案实施时间 .....      | - 91 - |
| 15 附图与附件 .....         | - 92 - |
| 15.1 附图 .....          | - 92 - |
| 15.2 附件 .....          | - 92 - |

---

# 1 总则

## 1.1 编制目的

制定环境突发事件应急预案的目的是为了进一步健全公司环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发性环境污染事件的危害，提高公司环境保护方面人员得应急反应能力，确保迅速有效地处理突发性环境污染和生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事件，指导和规范突发性环境污染和生态破坏事件的应急处理工作，维护社会稳定，以最快的速度发挥最大的效能，将环境污染和生态破坏事件造成的损失降低到最小程度，最大限度地保障人民群众的身体健康和生命安全。特制定本工作预案。

编制了本环境污染事件应急预案，作为公司事故状态下环境污染应急防范措施的实施依据，切实加强和规范公司环境风险源得监控和环境污染事件应急的措施。

公司于2016年8月编制了第一版张家港市华祥纺织印染有限公司突发环境事件应急预案（一般环境风险），并在张家港市环保局备案。近年来，企业未发生突发环境事件及安全事故。由于第一版应急预案到期，厂内实际情况存在变动，故对原突发环境事件应急预案进行修正，涉及的主要变动如下：

- (1) 公司补充了部分应急物资和厂内的消防设施；
- (2) 应急人员发生变动；
- (3) 公司建设厂内污水处理站，生产废水经厂内污水处理站预处理后排入张家港市锦丰污水处理厂，排口设有阀门并安装在线监测装置。

---

## 1.2 编制依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》，2014 年修订，2015 年 1 月 1 日起施行；
- (2) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（全国人民代表大会常务委员会，2016 年）；
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（全国人民代表大会常务委员会，2018 年）；
- (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；
- (5) 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 70 号，2002 年）；
- (6) 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39 号）；
- (7) 《危险化学品安全管理条例》（国务院第 591 号令，2011 年）；
- (8) 《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环境保护总局令 第 27 号，2005 年）；
- (9) 《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第 28 号，2005 年）；
- (10) 《排放污染物申报登记管理规定》（国家环保局令第 10 号，1992 年）；
- (11) 《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》（环发〔2006〕50 号）；
- (12) 《危险化学品名录》(2015 版)；
- (13) 《常用化学危险品贮存通则》(GB 15603-1995)；
- (14) 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001，2013 修改单）；

- 
- (15)《关于修订《危险废物贮存污染控制标准》有关意见的复函》(环函[2010]264号);
  - (16)《危险废物鉴别标准》(GB 508.1-2007);
  - (17)《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2009);
  - (18)《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第6号,2008年);
  - (19)《建设项目环境保护管理条例》(国务院[1998]第253号令);
  - (20)《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令第352号,2002年);
  - (21)《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发[2004]2号);
  - (22)国家环境保护总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》(环发[2005]152号);
  - (23)《关于开展全国重点行业企业环境风险及化学品检查工作的通知》(环办[2010]13号);
  - (24)《关于开展涉及易燃易爆危险品建设项目环境风险排查和整改的通知》(环办[2010]111号);
  - (25)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018);
  - (26)《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》(安监管危化字[2004]43号);
  - (27)《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发[2015]4号);
  - (28)《江苏省危险废物管理暂行办法》,江苏省人民政府令第123号,1997年;
  - (29)《江苏省突发事件应急预案管理办法》(苏政办发[2012]153号);

- 
- (30) 《国家突发公共事件总体应急预案》；
  - (31) 《国家突发环境事件应急预案》；
  - (32) 《江苏省突发公共事件总体应急预案》；
  - (33) 《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）（企业版）；
  - (34) 《苏州市突发公共事件总体应急预案》；
  - (35) 《苏州市突发环境风险事故应急方案》(苏府[2006]136号);
  - (36) 《苏州市突发环境污染事件预警及应急处置系统建设方案》；
  - (37) 《苏州市危险化学品事故应急预案》；
  - (38) 《苏州市较大以上安全生产事故应急预案》；
  - (39) 《苏州市突发水污染事件应急预案》；
  - (40) 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；
  - (41) 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；
  - (42) 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；
  - (43) 《太湖地区城镇污水处理及重点工业行业主要水污染排放限值》（DB32/1072-2007）；
  - (44) 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；
  - (45) 《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；
  - (46) 《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018);
  - (47) 《环境影响自查评估报告》。

### 1.3 适用范围

#### 1.3.1 适用范围

本预案适用于本公司区域、公司所在地周边环境敏感区域及上述区域内人员的突发环境事件的预防预警、应急处置、应急监测、应急救援工作。

---

预案也适用于周边企业发生的突发环境事件而导致的涉及本公司的次生、伴生环境污染的预防预警、应急处置和救援工作。

具体如下：

- (1) 在我公司由于安全生产或环保设施故障等造成的废气、废水、固废（包括危险废物）、危险化学品、有毒化学品等环境污染破坏事件；
- (2) 在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中因有毒有害化学品（包括危险废物）的泄漏、扩散所造成的突发性环境污染事件；
- (3) 易燃易爆化学品外泄引起火灾、造成爆炸而产生的突发性环境污染事件；
- (4) 企业生产过程中因生产装置、污染防治设施、设备等因素发生意外事故造成的突发性环境污染事故；
- (5) 因遭受自然灾害而造成的可能危及人体健康的环境污染事件；
- (6) 其他突发性环境污染事件应急处理，不包括生物安全事故和辐射安全事故风险。

### **1.3.2 突发环境事件类型、级别**

#### **1.3.2.1 突发环境事件的类型**

根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，突发环境事件分为：

- (1) 环境污染事件（即水污染事件、大气污染事件、噪声与振动污染事件、土壤污染事件、地下水污染事件、固体废弃物污染事件、危险化学品和废弃化学品污染事件、农业环境污染事件等）；
- (2) 生态环境破坏事件。

根据本公司的生产和原辅料的使用情况判断，本公司可能发生的突发环境事件为环境污染事件。

#### **1.3.2.2 突发环境事件的级别**

---

针对突发环境事件的严重性、紧急性、可控性和影响范围，本公司突发环境事件分为3个等级：重大事故（I级）、较大事故（II级）、一般事故（III级）。

事故影响超出公司控制范围，应当根据严重的程度，通报区，市、省或者国家相关部门，由相关部门决定启动相关预案、并采取相应的应急措施，为重大环境污染事件（I级）；

事故的有害影响超出车间范围，但局限在公司的界区之内并且可被遏制和控制在公司区域内，为较大环境污染事件（II级）；

事故的有害影响局限在各车间之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在公司局部区域内，为一般环境污染事件（III级）。

### 1.3.3 突发环境事件工作内容

突发环境事件工作内容主要包括：识别风险源、评估现有应急能力、建立应急组织机构、预防与预警、信息报告与通报、处置、应急监测等。

## 1.4 应急预案体系

本公司应急预案体系由公司根据有关法律、法规、规章、上级人民政府及其有关部门要求，针对公司的实际情况制定本公司环境突发事件总体应急预案，不单独制定各单项应急预案。

本应急预案针对企业内发生的突发环境事件制订了应急预案和现场应急处置方案，并明确了事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责，明确了企业内部各部门之间、企业与锦丰镇政府及各相关部门的联系与衔接。

企业突发环境事件应急预案与安全生产应急预案关注点不同又相互联系、相互支持。环境事件应急预案主要关注控制并减轻、消除污染，核心是切断事故源头、阻断污染物扩散通道、保护敏感目标，而企业突发环境事件往往由安全生产事件引发。安全生产应急预案旨在确保公司

员工生命安全及公司财产安全，防止突发性重大事故的发生，并能在事故发生后迅速、准确、有条不紊地处理和控制事故，把事故造成人员伤亡、环境污染和经济损失减少到最低程度。发生事故时，需同时启动多项预案时，预案之间应相互协调。

本公司内部应急关系见图 1.4-1。

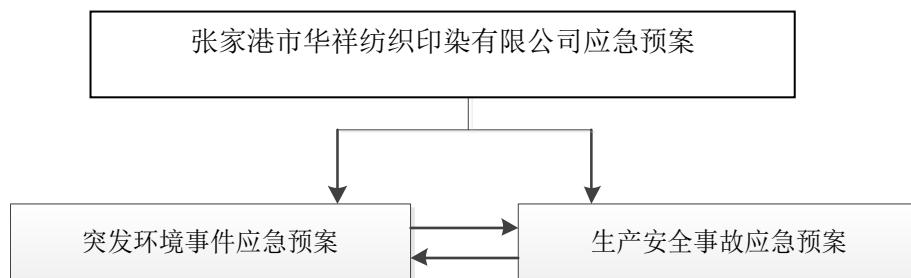


图 1.4-1 公司内部应急关系图

本次环境应急预案体系见图 1.4-2。

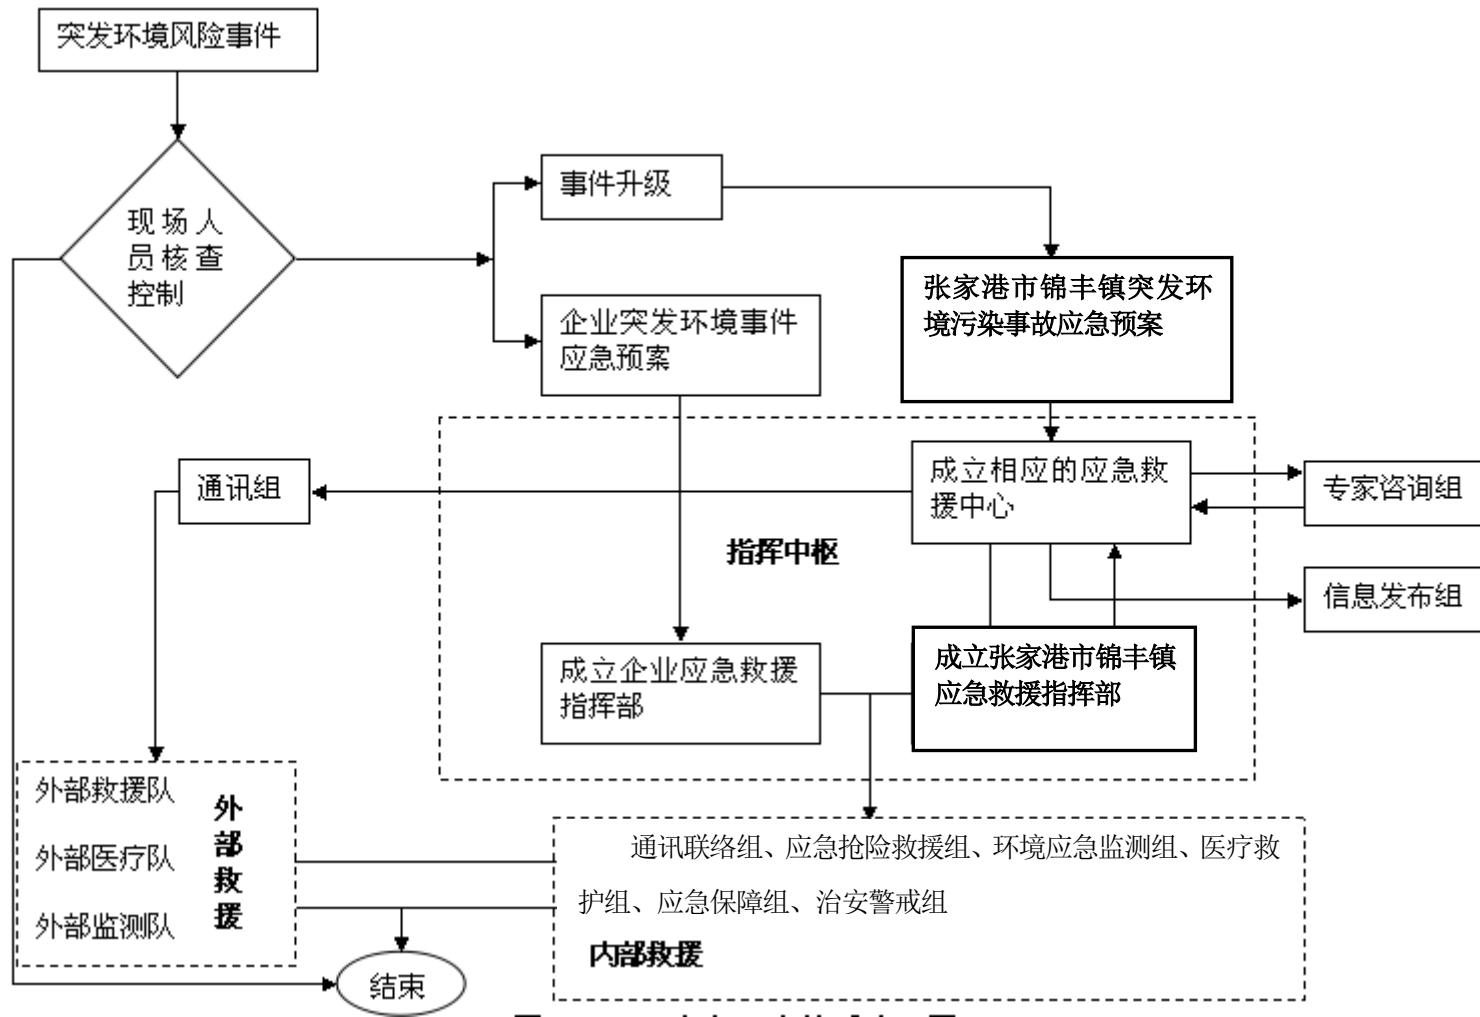


图 1.4-2 公司应急预案体系流程图

---

## 1.5 工作原则

环境突发事件由事件应急救援指挥部统一领导，各职能部门负责人各负其责，全体成员分工负责，运转协调有序，反应快速、高效，处置合法、规范，坚持以人为本，安全第一、预防为主，平战结合、快速响应，果断处置的原则。

### （1）救人第一，以人为本

在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。

### （2）统一领导，分类管理，分级响应

加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成危害范围和社会影响相适应。

### （3）环境优先，先期处置，防止危害扩大

发生突发环境事件之后，要救环境优先于救财物，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响。

### （4）平战结合，快速响应，科学应急

积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。

## 2 基本情况

### 2.1 企业基本情况

张家港市华祥纺织印染有限公司于 2002 年成立。经营范围：纺织品、服装、服装面料制造、加工、销售，印染加工，纺织原料购销。该公司位于张家港市锦丰镇合兴民营工业园，现注册资本为 500 万元人民币。

公司坚持以人为本、安全生产的原则，2016 年根据《张家港市全面清理整治环境保护违法违规建设项目工作方案》，对厂区目前生产情况进行自查评估，并报市环保局审核，进入“一企一档”数据库。

公司总占地面积为 22000 m<sup>2</sup>，公司现有员工 130 名，其中科技人员占 20%，实行 3 班 3 倒 8 小时工作制。

公司基本情况汇总见表 2.1-1。

表 2.1-1 企业基本情况汇总表

|          |                                       |         |                     |
|----------|---------------------------------------|---------|---------------------|
| 单位名称     | 张家港市华祥纺织印染有限公司                        |         |                     |
| 单位地址     | 张家港市锦丰镇合兴民营工业园                        | 所在区     | 张家港市                |
| 企业性质     | 私营企业                                  | 所在街道（镇） | 锦丰镇                 |
| 法人代表     | 唐汝祥                                   | 所在社区（村） | ——                  |
| 统一社会信用代码 | 913205827394200626                    | 邮政编码    | 215600              |
| 联系电话     | 0512-58513879                         | 职工人数    | 130人                |
| 企业规模     | 中型                                    | 占地面积    | 22000m <sup>2</sup> |
| 主要原料     | 保险粉、醋酸、纯碱、去污粉、起毛剂、柔软剂、平滑剂、片碱、元明粉、分散染料 | 所属行业    | 纺织印染                |
| 主要产品     | 人造棉染色印花                               | 经度坐标    | 120°36'12.71"       |
| 联系人      | 赵建明                                   | 纬度坐标    | 31°55'14.66"        |
| 联系电话     | 13616238365                           | 历史事故    | 无                   |

本项目地理位置见附图 1。

表 2.1-2 公司环评审批情况

| 项目名称                | 环评批复情况     | 环保验收情况      | 建设情况 |
|---------------------|------------|-------------|------|
| 人造棉染色印花项目自查<br>评估报告 | 2016年8月26日 | 纳入“一企一档”数据库 | 已建   |

## 2.2 环境风险源基本情况

### 2.2.1 产品方案

企业主要产品方案见表 2.2-1。

表 2.2-1 产品方案

| 序号 | 名称      | 批复产能     | 实际产能     | 储存地点 |
|----|---------|----------|----------|------|
| 1  | 人造棉染色印花 | 2000万米/年 | 1724万米/年 | 成品仓库 |

### 2.2.2 主要原辅材料

公司所用原料及各类化学品按化工企业规范要求存放，能满足储存要求。项目主要原、辅材料年耗量及最大贮存量，以及成品最大贮存量情况见表 2.2-2，主要原辅料理化性质、毒性毒理表 2.2-3。

表 2.2-2 生产主要原材料消耗

| 序号 | 类型 | 名称   | 包装 | 年耗量(t/a) | 最大储量(t) | 储存地点 |
|----|----|------|----|----------|---------|------|
| 1  | 原料 | 坯布   | 袋装 | 2100万米   | 1000万米  | 原料仓库 |
| 2  | 染料 | 活性染料 | 袋装 | 103      | 20      | 染料仓库 |
| 3  | 助剂 | 海藻酸钠 | 袋装 | 100      | 30      | 助剂仓库 |
| 4  |    | 印花糊料 | 袋装 | 80       | 30      | 助剂仓库 |
| 5  |    | 201胶 | 桶装 | 80       | 10      | 助剂仓库 |
| 6  |    | 防染盐S | 袋装 | 30       | 10      | 助剂仓库 |
| 7  |    | 纯碱   | 袋装 | 20       | 10      | 助剂仓库 |
| 8  |    | 液碱   | 罐装 | 500      | 20      | 助剂仓库 |
| 9  |    | 洗涤剂  | 桶装 | 30       | 10      | 助剂仓库 |
| 10 |    | 小苏打  | 袋装 | 85       | 10      | 助剂仓库 |
| 11 |    | 液体酶  | 桶装 | 50       | 10      | 助剂仓库 |
| 12 |    | 稳定剂  | 桶装 | 8        | 10      | 助剂仓库 |
| 13 |    | 双氧水  | 桶装 | 50       | 10      | 助剂仓库 |
| 14 |    | 尿素   | 袋装 | 300      | 20      | 助剂仓库 |
| 15 |    | 渗透剂  | 桶装 | 15       | 5       | 助剂仓库 |
| 16 |    | 增白剂  | 桶装 | 15       | 5       | 助剂仓库 |
| 17 |    | 柔软剂  | 桶装 | 120      | 10      | 助剂仓库 |
| 18 |    | 精炼剂  | 桶装 | 20       | 5       | 助剂仓库 |
| 19 |    | 增稠剂  | 桶装 | 20       | 5       | 助剂仓库 |
| 20 |    | 消泡剂  | 桶装 | 10       | 5       | 助剂仓库 |
| 21 |    | 固色剂  | 桶装 | 20       | 5       | 助剂仓库 |
| 22 |    | 保险粉  | 袋装 | 5        | 1       | 助剂仓库 |

|    |  |     |    |    |   |      |
|----|--|-----|----|----|---|------|
| 23 |  | 交联剂 | 桶装 | 10 | 5 | 助剂仓库 |
| 24 |  | 分散剂 | 桶装 | 10 | 5 | 助剂仓库 |
| 25 |  | 粘合剂 | 桶装 | 35 | 5 | 助剂仓库 |
| 26 |  | 冰醋酸 | 桶装 | 3  | 1 | 助剂仓库 |

公司使用的主要化学品有冰醋酸、保险粉等，在采购、运输、储存、使用中的监管措施有：

(1) 严格控制原辅材料的质量，保障产品的品质，同种原辅材料的采购需考察3家以上规模企业的产品，经质量检验合格、对比后再采购，填写采购记录单，经公司内部逐级审批后实施。

(2) 公司主要采用汽车公路运输。危险品原料运输外委社会运输单位，产品及其它运出物料由购买单位自行运输，本公司不负责运输任务。

(3) 各类危险化学品不得与禁忌物料混合储存。储存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。

(4) 公司原辅材料的使用也有严格的申领制度，根据计划产能，各生产线根据需要在厂内逐级申请领货。原辅材料从仓库内进出均有严格的审查记录。

表 2.2-3 主要原辅料理化性质、毒性毒理一览表

| 名称  | 别名及分子式                        | 理化性质   | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理   |
|-----|-------------------------------|--|-------|--|
| 双氧水 | H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | 无色透明液体，有微弱的特殊气味，溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。熔点-2°C/无水，相对密度(水=1)1.46，蒸汽压15.3°C。                                  | 稳定    | 急性毒性：LD <sub>50</sub> 4060mg/kg(大鼠经皮); LC <sub>50</sub> 2000mg/m <sup>3</sup> , 4小时(大鼠吸入)                        |
| 渗透剂 | /                             | 米白色或微黄色粉末，易溶于水。为极性有机溶剂及强电解液。对酸、碱和硬水都较稳定。固体加热至110度，不熔化而碳化   | /     | 有毒，对口腔、咽喉及粘膜有刺激作用  |
| 冰醋酸 | /                             | 外观与性状：无色透明液体，有刺激性酸臭；分子量：60.05；蒸汽压：1.52kPa(20°C)；熔点：16.7°C；沸点：118.1°C；密度：相对密度（水=1）1.05；相对密度（空气=1）2.07 | /     | 急性毒性：LD <sub>50</sub> : 3530mg/kg(大鼠经口); 1060mg/kg (兔经口) ; LC <sub>50</sub> : 13791mg/m <sup>3</sup> , 1小时(小鼠吸入) |
| 纯碱  | 碳酸钠                           | 白色粉末或细颗粒(无水纯品)，味涩。易溶于水，不溶于乙醇、乙醚等。密度为2.53。熔点为851°C  | /     | 急性毒性: LD <sub>50</sub> : 4090 mg/kg(大鼠经口)<br>LC <sub>50</sub> :  |

| 名称  | 别名及分子式 | 理化性质  | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理                              |
|-----|--------|---|-------|-----------------------------------|
|     |        |   |       | 2300mg/m <sup>3</sup> , 2小时(大鼠吸入) |
| 固色剂 | 无甲醛固色剂 | 二乙烯三胺与环氧氯丙烷的缩合物, 制成具有阳离子基团的低聚物, 生成叔胺或季铵盐。不溶于水。  | /     | /                                 |
| 液碱  | 氢氧化钠   | 纯品为无色透明晶体, 相对密度 2.130, 熔点 318.4 °C, 沸点 1390 °C。有极强腐蚀性, 其液体是一种无色, 有涩味和滑腻感的液体。片碱为白色片状固体, 易吸湿, 属于强碱类腐蚀性物质, 且在空气中易潮解(因吸水而溶解的现象, 属于物理变化); 溶于水, 同时放出大量热。其熔点为 318.4°C。                   | /     | 有极强腐蚀性                            |
| 保险粉 | 连二亚硫酸钠 | 白色或灰白色结晶性粉末或块状, 易溶于水, 微溶于醇。强氧化剂、酸类、易燃或可燃物, 受热分解、在空气中可氧化强还原剂。250°C时能自燃。加热或接触明火会引起燃烧。暴露在空气中会被氧化而变质。遇水、酸类或与有机物、氧化剂接触, 都可放出大量热而引起剧烈燃烧, 并放出有毒和易燃的二氧化硫。本品对眼、呼吸道和皮肤有刺激性, 接触后可引起头痛、恶心和呕吐。 | /     | 吞入有害, 与酸接触时释放出有毒气体                |
| 增白剂 | /      | 在化学结构上具有环状的共轭体系, 把制品吸收的不可见的紫外线辐射转变成紫蓝色的荧光辐射, 与原有的黄光辐射互为补色成为白光, 提高产品在日光下的白度。   | /     | /                                 |
| 天然气 | /      | 无色无臭气体, 沸点: -161.5°C, 相对密度(水=1) 0.415, 相对密度(空气=1) 0.55, 微溶于水, 溶于乙醇、乙醚   | 易燃    | /                                 |

### 2.2.3 主要生产设备

主要生产及生产辅助设备名称、数量见下表。

表 2.2-4 主要生产设备表

| 序号 | 车间  | 设备名称  | 规格或型号      | 数量(台/套) |
|----|-----|-------|------------|---------|
| 1  | 前处理 | 烧毛机   | LTY05-200L | 1       |
| 2  |     | 冷堆    | /          | 1       |
| 3  |     | 氧漂机   | /          | 2       |
| 4  |     | 拉幅打卷机 | LMA6188    | 2       |
| 5  | 染色  | 退浆染色机 | WSMN680    | 3       |
| 6  |     | 退浆染色机 | MSMP128    | 3       |
| 7  |     | 退浆染色机 | MSWR1200   | 4       |
| 8  |     | 退浆染色机 | JM38       | 3       |
| 9  | 印花  | 圆网印花机 | MBK8080    | 2       |
| 10 |     | 圆网印花机 | MA331AV    | 2       |
| 11 |     | 打浆机   | YDFJ-150   | 4       |

|    |      |       |             |   |
|----|------|-------|-------------|---|
| 12 | 后整理  | 丝光机   | LMH1580-180 | 1 |
| 13 |      | 蒸化机   | MA361/4-180 | 2 |
| 14 |      | 平幅水洗机 | /           | 1 |
| 15 |      | 绳状水洗机 | /           | 2 |
| 16 |      | 定型机   | LMA6188     | 2 |
| 17 |      | 预缩机   | /           | 1 |
| 18 |      | 压光机   | /           | 1 |
| 19 | 成品   | 码布机   | SGA3501     | 3 |
| 20 |      | 打卷机   | PL2200      | 4 |
| 21 | 空压机房 | 空压机   | DSR-40AV    | 2 |
| 22 |      | 空压机   | W0.8/12.5-S | 4 |
| 23 | 公用工程 | 变压器   | S11         | 1 |
| 24 |      | 制花型设备 | /           | 1 |
| 25 |      | 污水泵   | ZW100-80    | 3 |

## 2.2.4 平面布置

公司存储场所：原料仓库 1 处、成品仓库 1 处、五金仓库 1 处。原料仓库位于厂区北侧，占地面积为 1200 m<sup>2</sup>，其西侧是一个五金仓库，占地面积分别为 203 m<sup>2</sup>；另一个成品库位于生产车间南面，上面一层是成品仓库面积为 1702 m<sup>2</sup>，下面一层是成品打包车间，面积为 1502 m<sup>2</sup>，公司储罐区有 1 处，位于厂区丝光车间南侧，占地面积分别为 20 m<sup>2</sup>，固废储存场所：用于储存废染化料包装物等固体危险废物，面积约 20 m<sup>2</sup>，位于丝光车间东边。公司平面布置示意图见附图 7。各建筑物之间的间距等都能满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)等国家相关规范标准的要求。

## 2.2.5 生产工艺及产污情况

公司主要从事人造棉染色印花的生产，具体生产工艺及产污环节如下：

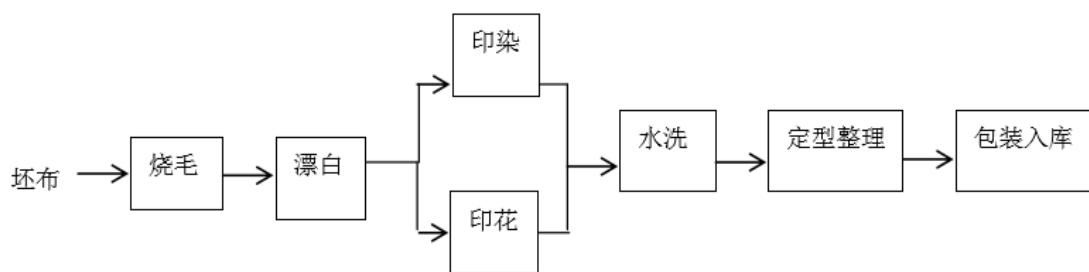


图 2.2-1 生产工艺流程图

---

## 工艺流程说明：

1、烧毛过程：以天然气作燃料用烧毛机燃烧去除坯布表面上的纤维绒毛及尘埃杂质，使其光洁、美观、染色均匀。

2、漂白过程：利用漂白剂、液碱、淀粉酶氧化去除纤维表面和内部的有色杂质。

3、印染、印花过程：印染坯布占生产量的 30%，其余坯布用于印花生产。采用低温染色，水温 70℃~100℃，使用进口活性染料，通过添加助剂从而与织物纤维发生化学、物理化学结合作用，固着在纤维上使纤维获得色泽，经过染色、印花的坯布，经过水洗去除未能上色的染料。

4、定型整理过程：经过染色或印染的坯布需定型机整理定型，定型所需蒸汽由张家港沙洲纺织印染进出口有限公司统一提供。

## 2.2.6 “三废”处理及排放情况

### 2.2.6.1 废水

公司的废水主要为生活污水和生产废水，生产废水经厂内污水处理站预处理后排入张家港市锦丰污水处理厂集中处理；生活污水排入市政污水管网。

### 2.2.6.2 废气

公司的废气主要来自定型机产生的有机废气、烧毛过程产生的颗粒物及制花上胶、烘干产生的废气。

公司两台定型机分别通过集气罩收集到一套高压静电油烟净化装置处理后，通过一根 15 米高烟囱排放。

烧毛废气通过集气罩收集经过水喷淋设施处理后，未被收集的在车间内无组织排放，车间内加强通风。

---

制花上胶、烘干产生的废气产生量小，车间设有强排风设施，为无组织排放。

#### **2.2.6.3 噪声**

企业的噪声主要来自染色机等设备。为了减少声源对环境的影响，通过选用低噪声动力设备与机械设备，并按照工业设备安装的有关规范，合理厂平面布局等措施，可确保所有厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因而其防治措施可行。

#### **2.2.6.4 固废**

公司的固废主要有染化料包装物、污泥和生活垃圾。其中，染化料包装物委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置；污泥委托博瑞德（张家港）环保科技有限公司处理；生活垃圾存放于生活垃圾固定收集点，由环卫统一清运。固废实现零排放。

### **2.3 公司周围环境概况**

#### **2.3.1 周边环境状况**

张家港市华祥纺织印染有限公司位于张家港市锦丰镇合兴民营工业园。公司北侧是张家港市佳田纺织品有限公司，距离约 100m；南面 20 米为华山路；西面约 50 米是张家港中环海陆特锻股份有限公司；东面 50 米为张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司。企业地理位置示意  
图见附图 1。

#### **2.3.2 地形地貌**

项目所在地地势平坦，地面标高在 +2.5m 左右，长江堤岸标高 +7.5m 左右。该地区在地质上属新华夏系第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，地表为新生代第四纪的松散沉积层，地表层

---

以下为亚粘土和粉砂土。区内土壤大部分是人类长期耕作熟化所形成的农田土壤，沿江芦苇野草丛生的滩地属草甸地，形成年代只有二、三十年或更短。场地除局部分布填土外，均为第四纪全新统冲击形成的粉质粘土、粉土、粉、细沙层，以粉砂和粉砂淤泥为主。

根据江苏省水文地质勘察院于 1993 年在工程区域进行勘探，地质概况如下： 地表有 1-3m 护坡抛石层，II1 层中局部夹有抛石层。 第一层：II1 层淤泥质亚粘土，厚度 8-13m，流塑状，局部软塑状，属中性偏高压缩性土层，标贯击数 4-5 击； 第二层：II2 层粉细砂夹淤泥质亚粘土，厚度 3-14m，松散-稍密，中等偏低压缩性，标贯击数 10-14 击； 第三层：III1 层粉细砂，局部夹亚粘土，未钻透，中密状，偏低压缩性土，标贯击数 20-30 击，有些钻孔标贯击数达 50 击左右。

本区域稳定性好，地震活动总的特点是震级小，强度弱，频率低。本场区场地土类别为III类，地震基本烈度为 6 度（ $g=0.05g$ ）。

### 2.3.3 地表水系

本项目所在区域最大的水体为过流长江。长江张家港段长约 95km（其中锦丰段长约 8km），水域面积 222km<sup>2</sup>（其中锦丰镇约 23km<sup>2</sup>），主航道偏右岸，河势稳定，码头发育较成熟。本段长江位于潮流界内，混合输移能力强。在 24 小时 48 分内出现两高两低潮位，涨落潮差 2.35m 左右，涨、落潮历时分别为 4h 和 8h，平均高潮位 4.31m（最高潮位 7.58m），平均低潮位 2.37m，平均潮位 3.64m，长江防汛潮位 5.78m，为危险水位，5.38m 为警戒水位。涨潮受风向影响，东北风时，提前 1h 涨潮，西南风时推迟 0.5h 涨潮。涨落潮流向与河岸、深槽方向基本一致。最高潮位出现于 8 月，最低潮位出现于 1~2 月。一般枯水期为双向流，洪季以单向流为主。入海流量控制为大通水文站，水位控制为江阴肖山水文站，南通为验潮站。落潮流速 0~2.39m/s，涨潮流速 0~1.22m/s。内

---

河河网属长江流域太湖水系。南北向主要河流为一干河、九龙港和二干河，出江口附近建涵闸，起挡潮、引排、引灌作用；东西向主要河流为北中心河和南中心河。

其中，一干河为市级河，是张家港市北部重要出江河，自杨舍到七圩港口长约 14km，设计排涝流量  $140.9\text{m}^3/\text{s}$ ，引潮灌溉流量  $77\text{m}^3/\text{s}$ ，控制面积  $67\text{km}^2$ 。

二干河为澄、锡、虞地区排洪河，为区域性河，自江阴市北涸起到十一圩港口，长约 27km。河道设计排涝流量  $159\text{m}^3/\text{s}$ 、灌溉流量  $120\text{m}^3/\text{s}$ ，控制面积  $72.1\text{km}^2$ 。二干河实测最大排水量  $107\text{m}^3/\text{s}$ ，最小  $6.2\text{m}^3/\text{s}$ ；历年最高水位 4.88m，最低 1.94m，平均 2.98m。防汛警戒水位 3.40m，危险水位 3.60m。二干河通航能力 60t，为 6 级通航河道。

当地河流，常年主导流向自北而南或自西向东，当提闸泄洪时，则流向长江。当地干旱或太湖水位过低，需引水灌溉或补水通航时，控制水位为  $1.1\sim1.3\text{m}$ 。各级河流之间按南北、东西、高低、内外分流，以防洪闸、越闸、船闸、套闸、分级闸分别控制地表水的相互串通。闭闸期，河水处于恒定流，甚至静流状态，流速很小。退潮时开闸向外排水，每月二个大潮汛期间开闸 8~10 次，从长江向内河进水，对内河进行换水改善内河水质。全市年平均径流深 259mm，径流系数 0.25。

#### 2.3.4 环境保护目标

根据本公司建设地点周围现状，按厂界外 5km 范围排查，主要人口集中居住区和社会关注区分布情况见表 2.3-1，具体分布情况见附图 4。公司近年未发生污染纠纷与信访群访问题。

表 2.3-1 公司周边 5000m 范围的主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离 (m) | 规模 | 环境功能  | 保护级别                      |
|------|----------|----|--------|----|-------|---------------------------|
| 地表水  | 长江       | N  | 74000  | 大河 | 饮用、工农 | GB3838-2002 III类(2020年目标) |

|      |                   |    |      |       | 业      |                             |
|------|-------------------|----|------|-------|--------|-----------------------------|
| 空气环境 | 二干河               | E  | 500  | 中河    | 工业、农业  | GB3838-2002<br>IV类(2020年目标) |
|      | 星火村               | N  | 1500 | 2142  | 居住区，学校 | GB3095-2012<br>二级           |
|      | 协仁村               | EN | 2000 | 4005  |        |                             |
|      | 永盛村               | E  | 1200 | 2079  |        |                             |
|      | 交通村               | ES | 4200 | 4021  |        |                             |
|      | 洪桥村               | W  | 200  | 2479  |        |                             |
|      | 合兴医院              | W  | 2300 | 139   |        |                             |
|      | 沙洲职工学院            | WS | 4500 | 5000  |        |                             |
|      | 合兴中心幼儿园           | W  | 3200 | 800   |        |                             |
|      | 合兴小学              | W  | 3000 | 2157  |        |                             |
|      | 合兴初级中学            | W  | 3000 | 1000  |        |                             |
|      | 张家港市第八中学          | WS | 2000 | 850   |        |                             |
|      | 农联花苑              | S  | 4000 | 7000  |        |                             |
|      | 徐丰小区              | S  | 4000 | 4000  |        |                             |
|      | 书院小区              | W  | 1800 | 8000  |        |                             |
|      | 大南花苑              | W  | 1800 | 10000 |        |                             |
|      | 悦来花苑              | W  | 2000 | 5000  |        |                             |
|      | 张家港市蓝天印铁制罐有限公司    | WN | 300  | 68    |        |                             |
|      | 江苏荣成特种装备工程有限公司    | WN | 300  | 200   |        |                             |
|      | 张家港市佳田针纺织品有限公司    | N  | 50   | 80    |        |                             |
|      | 张家港海陆环形锻件有限公司     | W  | 110  | 120   |        |                             |
|      | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司 | E  | 40   | 1300  |        |                             |
|      | 张家港市澳洋天元毛业有限公司    | W  | 200  | 50    |        |                             |
| 声环境  | 厂界                | /  | /    | /     |        | GB3096-2008 2类              |

对照《江苏省生态红线区域保护规划》，项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》中划定的重要生态功能保护区内。

### 3 环境风险源与环境风险评价

#### 3.1 环境风险评价

##### 3.1.1 风险评价等级及范围

本次风险评价资料及结论引用《张家港市华祥纺织印染有限公司环境风险评估报告》的结论。

根据风险评估报告，企业环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，大气环境风险物质与临界量比值（Q）为 0.971；公司的周边大气环境风险受体属于 E1；大气环境风险控制水平为 M1 类，因此，企业突发大气环境事件环境风险等级为一般环境风险【一般-气（Q0）】。

水环境风险物质与临界量比值（Q）为 0.97；公司的周边水环境风险受体属于 E2；整改前，水环境风险控制水平为 M1 类；整改后，水环境风险控制水平为 M1 类。因此，企业突发水环境事件环境风险等级为一般环境风险【一般-水（Q0）】。

企业突发环境事件风险等级为一般环境风险。

### 3.1.2 环境风险识别

#### （一）主要危险、有害物质识别

本项目涉及的危险化学品主要包括：主要为冰醋酸、保险粉等。各物料的危害特性及控制指标见表 3.1-1。

表 3.1-1 主要原辅料危险特性

| 化学品名 | 危规号   | 重点监管危化品 | 剧毒化学品 | 危险化学品 | 高毒物品 | 易制毒化学品 | 监控化学品 | 易制爆品      | 火灾类别 | 毒物危害程度 | 判别结果   |
|------|-------|---------|-------|-------|------|--------|-------|-----------|------|--------|--------|
| 冰醋酸  | 81601 | ——      | ——    | 酸性腐蚀品 | ——   | ——     | ——    | 酸性腐蚀品     | 戊类   | IV级轻度  | 泄露腐蚀灼伤 |
| 双氧水  | 51001 | ——      | ——    | 氧化剂   | ——   | ——     | ——    | 氧化性液体，类别3 | 甲类   | II级高度  | 火灾爆炸   |
| 保险粉  | 42012 | ——      | ——    | 自燃物品  | ——   | ——     | ——    | ——        | 甲类   | IV级轻度  | 火灾爆炸   |

因此，本项目在生产过程中使用的物质具有火灾、爆炸、腐蚀等危险有害特性。

#### （二）生产过程环境风险识别

---

公司在生产过程中使用的冰醋酸、保险粉等属于危险化学品，生产过程存在着火灾爆炸、容器爆炸、触电、起重伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、中毒窒息、灼伤、粉尘、高温、噪声危害等环境风险。

## 1、火灾爆炸

### （1）物料的火灾危险性

保险粉为自燃物品，火灾危险性为甲类；冰醋酸、液碱为腐蚀品；双氧水为易制爆品。一旦物料发生泄漏，有发生火灾、爆炸等环境污染的危险。因此，公司主要风险物质为双氧水、液碱、冰醋酸、保险粉，需要加强对它的管理。

（2）若电气线路绝缘不良、发生电气故障导致电气线路过热，有引起燃烧，甚至发生火灾的危险。线路短路时，由于线路阻抗剧烈减小，电流大量增加，通常要比线路的正常工作电流大到几十倍，使线路在短时间内产生的大量热量不能立刻散发到周围空气中去，温度会很快升高，引起线路附近的可燃物着火造成火灾。

（3）若防雷电设施不符合要求或使用过程中损坏、失效，可能遭受雷击，雷电放电引起过电压，会产生火灾。

## 2、容器爆炸

压缩空气储罐及其管道；蒸汽分汽包及蒸汽管道的材质缺陷、没有定期检测、安全附件失效等会导致容器爆炸。当容器破裂时，气体膨胀所释放的能量，一方面使容器进一步开裂并使容器或其所裂成的碎片以较高的速度向四周飞散，造成人身伤亡或财产损失；另一方面，它对周围的空气做功，产生冲击波，具有更大的破坏作用。压力管道因外力影响会造成破裂，管道腐蚀变薄，气体压力超过材质破坏强度极限会产生物理爆炸等。

---

### 3、触电

- (1) 若电气线路或电气设备操作不当、保养不善，接地、接零损坏或失效、电气设备、线路老化等，引起电气设备绝缘性能降低或保护失效，可能造成漏电，引起触电事故或电气伤害。
- (2) 电源线断落地面可能造成触电或跨步电压触电事故。
- (3) 缺乏用电安全知识，违章用电；作业人员违章操作、不慎接触电源 等，可能引起触电事故。
- (4) 在维修、检查工作中若不严格执行有关安全作业规定，可能造成触 电事故。
- (5) 电气设备、线路等发生故障，操作检修时安全距离不足、操作不当、 防护不当，可能发生电灼伤、电弧烧伤事故。
- (6) 防雷设施安装不符合要求或防雷设施在使用过程中损坏、失效，遭受雷击，可能发生火灾爆炸、设备损坏、人员触电事故。

### 4、起重伤害

吊物(具)在起重机械运行过程中摆挤压撞人；吊物（具）摆放不稳定发生倾倒碰砸人；作为指挥人员在起重机械运行机构与回转机构之间，受到运行（回转）中的起重机机械的挤压碰撞；在巡检或维修桥式起重机作业中被挤压碰撞，即作业人员在起重机械与建（构）筑物之间（如站在桥式起重机大车运行轨道上或站在巡检人行通道上），受到运行中的起重机械的挤压碰撞。吊物（具）坠落砸人是指吊物或吊具从高处坠落砸向作业人员与其他人员。

### 5、机械伤害

- (1) 在日常作业和装置检修过程中，不严格执行有关安全作业规程，有可能受到机械设备或所使用工具的损伤。

---

(2) 机、泵等转动设备若缺乏必要安全防护设施，操作人员在生产操作、巡视检查时，易造成人体伤害事故。

(3) 该公司的电机等高速旋转装置如隔离装置缺失，运行过程中作业人员不小心接触有可能被卷入而导致机械伤害。

## 6、高处坠落

在生产作业、生产巡查和设备维修时，若因身体不适或注意力不集中，违反高处作业规定或不严格执行操作规程或由于设备、防护设施腐蚀等，可能发生高处坠落事故。

## 7、物体打击

(1) 转动设备若缺乏必要安全防护设施，操作人员在生产操作、巡视检查时，存在因物料飞落导致物体打击。

(2) 在生产巡查和设备维修时，存在因工具、附件、零部件等物体失落、飞落、坠落等而导致物体打击。

## 8、车辆伤害

厂内机动车辆的物流运输作业，车辆在行驶过程中有可能会引起物体倾倒、碰撞、挤压、车祸等人员伤亡事故。

## 9、灼伤

生产过程涉及冰醋酸等危险化学品，因设备故障、操作不当而引起物料泄漏、飞溅等，均能引起化学灼伤事故。

氢氧化钠对皮肤和眼直接接触可引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

生产使用蒸汽温度达 100℃，蒸汽管道保温层破损或人员缺少防护用品易导致人员烫伤。

## (三) 物料贮存、运输过程的环境风险识别

---

1、危险化学品存放不当、没有密封、包装破裂，可能造成泄漏。冰醋酸挥发遇明火可导致火灾、爆炸；危险化学品存放场所没有禁火和动火作业制度也会导致火灾；

2、危险化学品入库前，未核对品名、数量、安全标签等。导致不符合规定的产品入库，可能会发生禁忌物混存混储，发生化学反应及火灾爆炸事故；

3、消防通道若有损坏、不平、堵塞等情况，在发生火灾、爆炸等事故的条件下，会影响消防车辆顺利通行，不利于事故控制。

4、在运输物料过程中，驾驶员操作不慎，或违章驾驶、情绪不佳等会发生车辆伤害事故，如果撞坏包装桶、袋等还会引发二次事故。

5、在雷雨季节，若生产未装设避雷设施，存在被雷电击中而引发火灾爆炸事故的可能性。

所以，储运系统的主要的危险有害因素有火灾、爆炸、中毒、灼伤、车辆伤害等。

#### （四）主要设备、设施的环境风险识别

（1）材质不当：在设备制造时，选用材质不当时，生产中可能因材质存在缺陷，严重影响设备使用寿命，从而引发事故。

（2）制造问题：设备制造厂家或企业自己制造设备时因制造技术、工艺不过关，从而生产的设备存在质量隐患，进而引发生产上的事故。

（3）安全性附件不全：本项目设备的安全附件，如机械设备的防护罩不全等，会对设备的安全使用构成隐患。

（4）安装不规范：设备在安装时未能按规范要求正确安装，从而存在事故隐患，造成安全事故。

（5）保养维修不善：设备在使用过程中，因维护、保养不当而导致该设备存在隐患。

---

(6) 超期使用：设备在报废期已到后如继续使用，将对生产安全构成隐患。

## (五) 中毒环境风险

公司使用的冰醋酸等具有一定毒性。

(1) 在储存、使用有毒物质时，如果作业人员未佩戴个人防护用品，有可能因吸入、摄入或经皮肤吸收后引起中毒。

(2) 有毒品如果被盗窃，有引发治安事件的危险。

## (六) 公用工程环境风险识别

### A、消防系统

生产中的主要危险有害因素有水泵运行时产生的噪声、转动部件引起的机械伤害及漏电引起的触电事故等。

### B、空压机系统

空压机若安全连装装置失效、安全附件失效可导致超压发生物理爆炸，转动装置的防护罩损坏可导致机械伤害事故的发生，若没有良好的防触电措施可导致触电事故的发生，空压机会发出较大的噪音，产生噪声危害。此外若用作仪表空气的压缩空气未经冻干、过滤及油雾化等净化处理，易使工程仪表损伤，影响其正常工作，严重时会导致火灾、爆炸事故的发生。

压缩空气储罐是压力容器，压力容器在使用过程中，会因设计结构不合理、制造质量不良、使用维护不当或其它原因而发生早期失效，导致容器破裂、安全防护装置失效而发生爆炸事故。爆炸飞出的碎片可砸伤、砸死作业人员，爆炸冲击波会致人伤亡，建构筑物受损。

另外，空压机运行过程噪声较高，如果长时间停留在空压机房可能会对听力系统造成损害。

## (七) 自然条件危险、有害因素分析

---

本项目所在地区春夏秋冬有雷雨天气（张家港地区平均雷雨日为30d/a），生产车间、仓库等建筑、设施存在着遭受雷击的危险性。

张家港地区每年6月中下旬到7月上旬有梅雨期，此时正值长江汛期，在雨季有发生洪涝，可能引发危险化学品或危险废液进入水体中。

### （八）腐蚀危险、有害因素分析

#### 1、腐蚀性大气环境危害

公司使用的冰醋酸等为腐蚀性化学品，不同类型腐蚀性气体泄漏、放空、无组织挥发等，可造成腐蚀性大气环境危害。

#### 2、腐蚀品对土壤腐蚀的危害性

长期生产过程中腐蚀性物质渗漏，对土壤的腐蚀会导致墙基础、柱基础、设备基础不均匀沉降或破坏，造成危险构筑物事故，管架倾斜事故、转动设备损坏以及路面塌陷等事故。

#### 3、腐蚀品对人体的伤害

人体接触腐蚀品会引起灼伤或破坏性创伤，以致溃疡等。吸入挥发出来的腐蚀性蒸汽易损伤呼吸道粘膜，引起咳嗽、呕吐、头痛等。被腐蚀性物品灼伤后，伤口不易愈合，不及时治疗后果严重。

#### 4、腐蚀品对生产装置的腐蚀危害

腐蚀品对生产设备、容器、管线、阀门、操作平台及其它设施等存在腐蚀危害，腐蚀危害常常不容易被发觉，因腐蚀一般时间较长才显现破坏作用，如材料减薄、穿孔、强度降低、密封失效等，继而可引起物料的泄漏，导致火灾、爆炸、中毒、化学灼烫等事故的发生。

### （九）二次污染的危险、有害性

本公司生产车间、仓库等发生泄漏事故后，一般可用砂土或其它惰性材料进行覆盖。次生/伴生污染为受污染的砂土等，作为危废委外处理；当易燃化学品泄漏引发火灾爆炸事故，其可能的次生污染为火灾消防废

---

水、消防土等，产生的伴生污染为燃烧产物、消防废水。燃烧产物参考物质化学组分，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等。消防废水及泄漏液体等可通过仓库、车间周围已建的围沟、已有的雨水管网收集进入雨水管内暂存，雨水管设有紧急切断闸板，以保证泄漏废液等不会经管网流入外环境。通过以上相应措施，可确保次生/伴生污染不对环境造成二次污染。

### 3.1.3 最大可信事故源项及概率分析

最大可信事故的定义是“在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。”根据该公司的风险评价报告，张家港市华祥纺织印染有限公司的最大可信事故设定为冰醋酸储桶泄漏引发的火灾爆炸事故。

根据公司的工艺技术水平、管理水平和防范风险能力，风险评价报告确定此类事故发生概率国内较先进企业为  $1.0 \times 10^{-5}$  次/年。

### 3.1.4 后果计算

**泄漏事故：**若冰醋酸储桶发生泄漏，10min 后，在风速为 3.6m/s，D 稳定度下，厂区周围半径 230m 范围内环境空气质量会超标（小时标准）；在风速为 1.0m/s、D 稳定度下，厂区周围半径 125m 范围内环境空气质量会超标（小时标准）；会对周边环境和人体健康产生一定的影响，不会威胁生命；但企业仍需与周边 500m 半径内敏感目标保持良好的沟通，以便在发生突发环境事件时及时通知防范甚至撤离。同时通过加强项目风险防范措施，泄漏发生概率数很小，环境风险属于可接受范围。

**火灾爆炸：**冰醋酸泄露引发火灾时，原料桶1m范围之内不会有员工停留超过1min，因此本项目冰醋酸泄露发生火灾时不会造成人员伤亡。

---

根据同类企业事故调查，本项目火灾的发生概率 $\leq 1 \times 10^{-5}/a$ ，低于行业风险统计值。在采取相应措施进行防范的情况下，本项目的环境风险水平较低，综合以上分析看来，本项目的环境风险水平是可以接受的。

### 3.1.5 公司事故池设置合理性分析

公司目前有 200m<sup>3</sup> 的事故应急池，公司设有 1 个雨水排口，厂区内外设有 1 个污/废水接管口，雨水排口设有闸板，污/废水接管口设有阀门，出现事故时关闭。平时常开，发生事故后，关闭此阀门。产生的废水不能从雨污水管网进入下水道，待事故结束后，监测收集的废水中 COD 等污染物浓度，然后视浓度能否达到排放标准，再决定是否排放；如果水质能够达到排放标准，则将废水排入张家港市锦丰污水处理厂集中处理。

通过以上措施将有效的避免泄漏事故对外环境水体的影响，由于泄漏物料能够采取有效的措施进行回收、收集进事故应急池，事故废水不会通过外部管网及周围水体。因此是可行的。

### 3.1.6 环境风险评价结论

根据《张家港市华祥纺织印染有限公司突发环境事件风险评估报告》，公司为一般环境风险；该公司存在的环境风险类型为有毒有害物料的泄漏、火灾、潜在的爆炸事故引发的环境污染等风险，最大可信事故确定为冰醋酸储桶泄漏引发的火灾爆炸事故；根据张家港市华祥纺织印染有限公司目前的工艺技术水平和管理水平，以及泄漏事故造成的环境影响后果分析，其风险水平小于化工行业风险统计值；但由于事故发生时可能会对周围厂区及环境造成明显的影响，因此，张家港市华祥纺织印染有限公司应继续加强环境风险管理，严格遵守有关防爆、防火规章制度，加强岗位责任制，避免失误操作，进一步完善事故风险防范措施，并备有应急响应所需的物资；事故发生后应立即启动应急预案，有

---

组织地进行抢险、救援和善后恢复、补偿工作，以周到有效的措施来减缓事故对周围环境造成危害和影响。

### 3.1.7 次生/伴生污染及危险物质进入环境途径

#### （一）次生/伴生污染

①本公司生产车间、仓库（含危废储存场所）等发生泄漏事故后，一般可用砂土或其它惰性材料进行覆盖。次生/伴生污染为受污染的砂土等；②当易燃化学品泄漏引发火灾爆炸事故，其可能的次生污染为火灾消防废水、消防土等，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等。

#### （二）进入环境途径

泄漏物料以及挥发、火灾、爆炸产生的伴生污染物通过扩散进入外界大气环境；当物料只发生少量泄漏事故时，泄漏液体很容易控制其外流，一般不会通过雨网直接进入外界水环境；当发生较大泄漏或火灾、爆炸等事故时，产生的大量消防废水等若处理不及时或处理措施采取不当，危险物品极有可能随消防废液通过雨水管网进入外界水环境，未经处理的消防废水直接排放对水体及地面造成污染；泄漏气体及物料挥发气体会进入到空气中。

#### （三）次生/伴生污染控制

根据上述分析中可知，当发生事故时可能产生的伴生/次生污染为火灾消防废水、废砂土等。其中废砂土等为固态，直接用铲子转移至带盖桶内，不会进入外环境；当仓库等因物料包装桶破裂（一般为单个桶发生泄漏）发生危险化学品泄漏事故以及车间生产设备发生泄漏时，少量泄漏可利用砂土直接吸收处理，大量泄漏或发生火灾爆炸事故时，产生的泄漏废液、消防废水等可通过车间周围已建的暗沟、已有的雨水管网收集进入雨水管内暂存，雨水管设有紧急切断装置，以保证泄漏废液等

不会经管网流入外环境。通过以上相应措施，可确保次生/伴生污染不对环境造成二次污染。

### 3.2 公司现有应急能力评估

#### 3.2.1 现有事故防范设施分析

现有事故防范设施分析见表 3.2-1。

表 3.2-1 现有事故防范设施

| 序号 | 应急措施        | 位 置    | 布 置                  | 备 注                             |
|----|-------------|--------|----------------------|---------------------------------|
| 1  | 排水沟<br>(暗沟) | 厂区周围   | 厂区雨水排口设有阀门，污/废排口设有阀门 | 可及时收集雨水或事故尾水，将其导流入雨污水管网         |
| 2  | 标志牌         | 危险化学品区 | 在危险化学品的生产、贮存区粘贴危险的标志 | /                               |
| 3  | 建筑布局        | /      | 合理布局                 | 根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)，合理布局 |
| 4  | 工艺及设备       | /      | 制定了各岗位工艺安全措施和安全操作规程  | /                               |
| 5  | 事故应急池       | 厂区     | 200m <sup>3</sup>    | /                               |

生产废水经厂内污水处理站预处理达标后排入张家港市锦丰污水处理厂集中处理。公司雨水排口设有闸板、污/废排口设有阀门，发生事故时，可关闭阀门，事故废水用泵打至事故应急池，有效防止事故废水进入外环境。

#### 3.2.2 应急装备能力评估

公司现有的应急物资及装备见表 3.2-2。

表 3.2-2 应急物资、装备表

| 类别     | 名称    | 数量 | 配置地点 | 责任人 |
|--------|-------|----|------|-----|
| 医疗救护仪器 | 应急救援箱 | 1个 | 办公室  | 徐培元 |
| 个人防护器  | 防毒面具  | 2只 | 染色车间 | 徐培元 |

| 类别           | 名称           | 数量                | 配置地点         | 责任人 |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|-----|
| 材            | 口罩           | 20个               | 个人保管         | 徐培元 |
|              | 耐酸碱手套        | 3副                | 染色车间         | 徐培元 |
|              | 防护镜          | 2副                | 染色车间         | 徐培元 |
| 消防设施         | 手提式8kg灭火器    | 12只               | 各车间、仓库等      | 徐培元 |
|              | 手提式4kg灭火器    | 12只               | 各车间、仓库等      | 徐培元 |
|              | 消防栓          | 2只                | 各车间、仓库等      | 徐培元 |
|              | 消防水带及喷枪      | 2个                | 各车间、仓库等      | 徐培元 |
| 泄漏收集、处置、截流器材 | 铁锹           | 2把                | 染化料仓库        | 徐培元 |
|              | 黄沙袋          | 4袋                | 染化料仓库        | 徐培元 |
|              | 不发火工具(扳手、铲等) | 2把                | 染色车间         | 徐培元 |
|              | 工具箱          | 1套                | 染色车间         | 徐培元 |
|              | 雨水排放口控制阀门    | 1只                | 雨水排口         | 徐培元 |
|              | 污/废水排口控制阀门   | 1只                | 污/废水排口       | 徐培元 |
| 环境应急池        | 事故应急池        | 400m <sup>3</sup> | 污水处理站西边      | 徐培元 |
| 检测、报警、监控设施   | COD在线监测装置    | 1个                | 污水收集区        | 徐培元 |
|              | pH在线监测装置     | 1个                | 污水收集区        | 徐培元 |
|              | 总磷在线监测装置     | 1个                | 污水收集区        | 徐培元 |
|              | 总氮在线监测装置     | 1个                | 污水收集区        | 徐培元 |
|              | 氨氮在线监测装置     | 1个                | 污水收集区        | 徐培元 |
|              | 风向标在线监测装置    | 1个                | 厂区           | 徐培元 |
|              | 可燃气体检测报警器    | 6个                | 定性车间         | 徐培元 |
| 应急设施         | 逃生通道         | 1条                | 厂区           | 徐培元 |
|              | 应急灯          | 4只                | 办公室,仓库,车间出口处 | 徐培元 |

应急物资由安环部负责保管、每天检查一次，若有损坏，及时报告给经理，及时更换。其余应急物资、装备由管理部派专人检查，每月检查一次，并做好相关记录，对于需要更换的物资、装备上报给行政管理部门，并及时补充。

---

参考《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（征求意见稿）中的小型危险化学品单位应急物资配备标准，并从环境应急角度出发，可以看出，企业储备了一定的个体防护装备，在应急物资方面也配备了如防毒面具、防护镜等物资，企业在应急物资装备方面，还需进一步补充完善。由各负责人每月对应急物资及消防设施进行检查，详细记录，并统一交于安环部。

### 3.2.3 应急队伍能力评估

现有的应急救援组织机构见图 3.2-1。

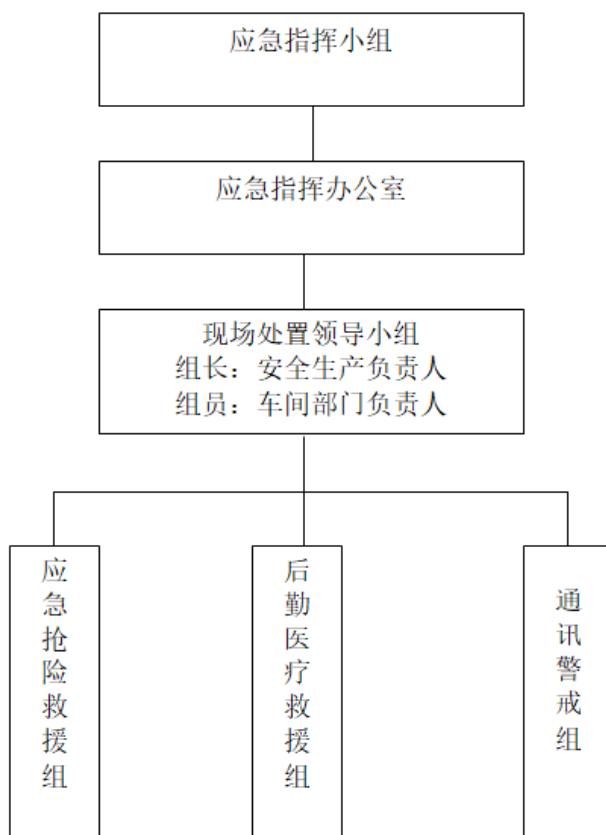


图 3.2-1 公司现有应急救援组织机构框架图

企业所招聘一线员工都应具有过硬的专业知识，自身综合素质较高，在进公司之初经过严格的岗前环境安全管理培训，并学习相关的岗位操作知识，对所在岗位的操作规程、技术工艺已经有所了解。

---

企业的中层领导大多是在一线工作多年的技术人员担任，他们具备较为丰富的实践经验，在突发环境事件发生时，企业应急队伍具备一定的应急处置能力，应急队伍的应急救援能力上还需要通过加强实践演练，逐步提高。

### （一）突发环保事件处置措施

#### （1）应急处置运行通则

在岗人员应严格执行操作规程，认真负责、一丝不苟。掌握有毒有害物质的性质及防护常识，掌握有毒有害物质对环境的影响；以便有事故发生趋势时能迅速把事故消除在萌芽状态中，同时做好自身防护。

一旦发生火灾、泄漏（含危废）事故，现场人员立即将情况向公司指挥部汇报。各部门领导负责指挥事故处理，应迅速查明事故发生部位、原因，凡能以切断电源、事故源等处理措施而消除事故的，则应自救为主，如事故源不能控制的应向指挥部报告事故危害程度，并提出抢险具体措施。其他人员有义务负责组织和参加事故抢险和人员救护。

公司指挥部接到报告后，应迅速通知有关部门，下达应急处理指令，同时发出事故信息。指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度作出相应的应急处理决定。必要时根据指挥部的决定，通知扩散区域内的人员撤离或指导采取简易有效的保护措施。

在指挥部领导下，组成事故调查小组，调查产生环境事故的原因，制定有针对性的防范措施。在指挥部领导下，组成整改小组，制定整改方案、并落实执行、跟踪试车，尽早恢复生产。

对事故抢险有功人员，公司给予奖励。未尽职者，公司将从严处理。

#### （2）突发环境事故发生后的应急处理

**泄漏应急处理：**发生大量泄漏时，要有针对性的处理方案，不得随意使用水枪将残留物冲刷至土壤或水体。应防止冲洗水进入下水道、排

---

洪沟等限制性空间。若冲洗水已经进入限制性空间后，应将废水收集后集中处理。

发生小量泄漏时，用惰性材料吸收，回收套用。

运输事故的应急处理：由于运输事故引发泄漏事件时，随车人员应立即报警，由发生地区环保、消防、公安、水利等机构进行应急处理。

燃烧的应急处理：及时灭火，如在灭火过程中发生大量泄漏，要有针对性的处理方案，不得随意使用水枪将残留物冲刷至土壤或水体。应防止冲洗水进入下水道、排洪沟等限制性空间。若冲洗水已经进入限制性空间后，应将废水收集后集中处理。

## （二）现场检测

当公司发生泄漏事故、燃烧事故时，生产部应在事故中心区、事故波及区各设多个监测点，检测大气、水质、土壤污染情况，并将分析结果报指挥部。监测人员在进入现场前必须穿戴好有效防护装备。视环境受污染程度，确定监测时间的频率。

## （三）培训

对于环境污染事故的应急处理，由指挥部办公室组织，对不同层次人员进行专业培训。

### 3.2.4 综合应急能力评估

经过近十几年的发展，目前企业已经在环境安全管理方面形成了较为完善的管理体制。企业较好地执行了各期建设项目环境影响评价制度，并通过了环保验收，在一定程度上提高了企业的环境应急预防能力。

除此之外，企业还在组织机构上加强了对安全、环保的管理，成立了环保管理小组，配备有专职安全环保人员。因此在突发环境事件发生时，企业具备相应的应急救援能力。

---

建议企业应加强对应急处理人员的培训以及预案的演练，以备发生突发环境事件时，可有条不紊的进行处理。

## 4 组织机构及职责

### 4.1 应急救援组织机构设置

根据公司的危险物质的使用、储存情况，可能存在泄漏危害、人员受伤事故，针对这些突发性事故，为保证公司、周边企业职工生命和财产的安全，预防突发性泄漏事故发生，并能做到在事故发生后得到迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的损失，按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司应组建“事故应急救援指挥部”，在应急指挥小组的统一领导下，编为应急抢险救援组、后勤医疗救援组、通讯警戒组3个行动小组，详见组织机构如下图所示。指挥部设在总经理办公室，若总指挥不在公司时，由副指挥为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

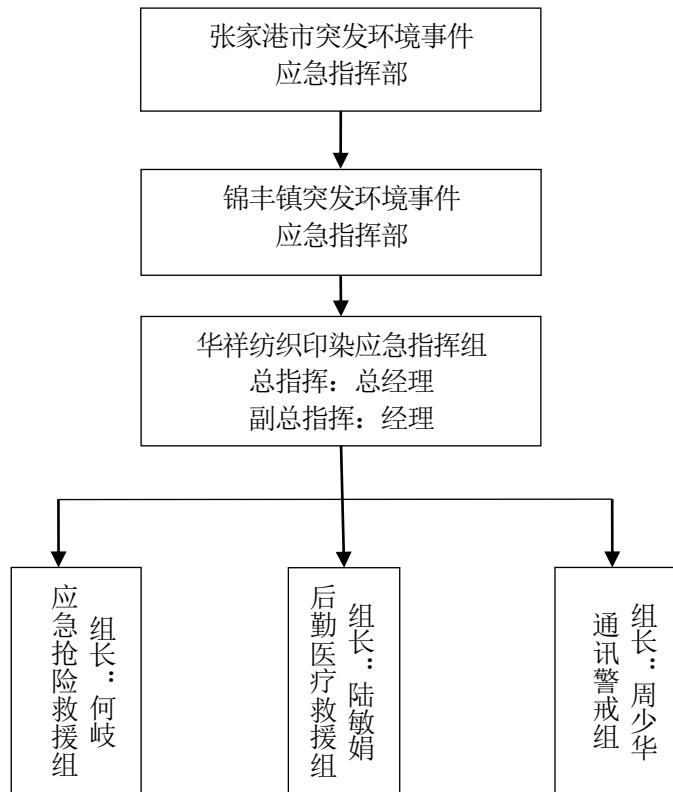


图 4.1-1 公司应急组织结构

表 4.1-1 应急救援指挥部各成员联系方式

| 序号 | 应急机构    |      | 姓 名           | 公司职务/部门 | 移动电话        |
|----|---------|------|---------------|---------|-------------|
| 1  | 应急指挥部   | 总指挥  | 唐汝祥           | 总经理     | 13901560188 |
| 2  |         | 副总指挥 | 赵建明           | 经理      | 13616238365 |
| 3  | 应急抢险救援组 | 组长   | 何岐            | 车间主任    | 18962226539 |
| 4  |         | 组员   | 唐伟建           | 车间主任    | 18962226673 |
| 5  | 后勤医疗救援组 | 组长   | 陆敏娟           | 车间主任    | 18962226689 |
| 6  |         | 组员   | 沈高峰           | 机修班长    | 18962226691 |
| 7  | 通讯警戒组   | 组长   | 周少华           | 电工      | 18962226692 |
| 8  |         | 组员   | 王英            | 财务      | 13915712575 |
| 9  | 消防控制室   |      | 0512-58513879 |         |             |

## 4.2 指挥机构的主要职责

- (1) 贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；
- (2) 组织制定突发环境事件应急预案；
- (3) 组建突发环境事件应急救援队伍；
- (4) 负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急

---

救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资（如活性炭、黄沙等）的储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；

（7）负责组织外部评审；

（8）批准本预案的启动与终止；

（9）确定现场指挥人员；

（10）协调事件现场有关工作；

（11）负责应急队伍的调动和资源配置；

（12）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

（13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；

配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（15）负责保护事件现场及相关数据；

（16）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

## 4.3 应急救援指挥部成员及主要职责

### 4.3.1 指挥部组成成员

总指挥：唐汝祥（总经理）

副总指挥：赵建明（经理）

指挥组人员：车间主任、机修班长、电工等。

---

### 4.3.2 主要职责

总指挥：

- (1) 负责组织指挥全厂的应急救援工作；
- (2) 配置应急救援的人力资源、资金和应急物资；
- (3) 向政府各相关部门报告事故情况及处置情况；
- (4) 配合、协助政府部门做好事故的应急救援。

副总指挥：

- (1) 协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。
- (2) 协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作。
- (3) 负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。
- (4) 协助总指挥负责工程抢险、抢修的现场指挥。
- (5) 负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作。

指挥部成员：协助总指挥处理突发事故，亲临一线指挥员工进行灭火、抢险、警戒、疏散等工作。

### 4.4 各应急救援小组的职责

在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急小组成员组成及其主要职责如下：

- (1) 现场指挥小组

应急指挥小组由总经理担任组长，经理担任副组长，车间主任、机修班长、电工等担任各应急小组组长。应急指挥小组主要职责如下：

- ①第一时间接警，甄别环境污染事故级别，并根据事故等级（分为三类），下达启动应急预案指令，同时向相关职能管理上报事故发生情况；

- 
- ②负责制订环境污染事故的应急方案并组织现场实施；
  - ③制定应急演习工作计划、开展相关人员培训；
  - ④负责组织协调有关部门，动用应急队伍，做好事故处置、控制和善后工作，并及时向地方政府和上级应急处理指挥部报告，征得上级部门援助，消除污染影响；
  - ⑤落实环境污染事故应急处理指挥部的指令。

**应急抢险救援组：**

组长：唐伟健 18962226673

队员：由厂务人员、生产人员组成。

职责：协助应急救援指挥部，负责应急救援现场指挥工作，担负本公司各类事故的救援与处置，安排专人负责应急阀门的切换。负责现场灭火和泄漏防污染抢险及洗消。组建有义务应急救援及消防队，负责应急抢险队、运输班的协调指挥，负责公司的事故应急救援任务。

**后勤医疗救援组：**

组长：陆敏娟 18962226689

成员：由车间成员有关人员组成。

职责：

- (1) 负责应急值守，及时向总指挥报告现场事故信息，及时向政府有关部门报告事故情况，接受和传达政府有关部门关于事故救援工作的批示和意见，协调各专业组有关事宜；
- (2) 按总指挥指示，负责与新闻媒体联系和事故信息发布工作；
- (3) 接受现场反馈的信息，协调确定医疗、健康和安全及保安的需求；
- (4) 为建立应急指挥部提供保障条件；

- 
- (5) 向周边单位社区划报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；
  - (6) 保障紧急事伯响应时的通讯联络，定期核准对外联络电话；
  - (7) 负责伤员生活必需品和抢险物资的供应运输；
  - (8) 负责现场医疗抢救，联系/通知医疗机构救援，陪送伤者，联络伤者家属。

**通讯警戒联络组：**

组长：周少华 18962226692

成员：由厂务等人员组成。

职责：

(1) 在紧急灾害发生时，及时向安全环境等政府部门联系报告，并及时向周围企业、居民沟通协调，以及119和120的报警，以及来访客人的疏散引导。

(2) 划定现场的警戒区并组织警戒，维护现场治安和交通秩序；负责疏散事件区域内的群众和无关人员；负责救援运输车辆的畅通。

①发生事件后，通讯警戒组根据事件情景佩戴好防护用品，迅速奔赴现场；根据事件影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；

②接到报警后，维护厂区道路交通秩序，引导外来救援力量进入事件发生点，严禁外来人员入厂围观；

③通讯警戒组应到事件发生区域封路，指挥抢救车辆行驶路线。

(3) 负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作及事故原因的分析，处置工作的技术问题的解决。

---

## 4.5 临时应急人员的设置与职责

公司夜间和休息日不工作时，只留有值班人员。如果在此期间发生泄漏、火灾等重大事故，值班人员在事故发生时采取必要的应急措施控制事故的扩大，同时应及时报火警，以及与公司义务消防队和应急救援指挥部成员进行联系。

## 5 预防与预警

### 5.1 环境风险源监控与预防

对项目可能涉及的危害因素进行识别并进行风险评价，对评价出的重大危害因素编制具体的管理方案或控制措施。在项目实施过程中按管理方案或控制措施进行实施，并对实施效果进行监控。重大危险源清单及管理措施按规定上报主管部门。对环境事件信息进行接收、统计分析，对预警信息进行监控。

#### 5.1.1 风险源监控

- (1) 在生产车间、仓库设有监控摄像头；
- (2) 设有 COD、pH、总磷、氨氮、总氮等在线监测装置；
- (3) 设有可燃气体检测报警装置；
- (4) 对全厂、主要风险源有巡查制度。

#### 5.1.2 预防措施

##### 5.1.2.1 泄漏、火灾、爆炸等预防措施

主要预防措施如下：

1、公司原料仓库分类储存，设有导流沟和围堰，并设有灭火器等，易燃品与其他原料隔离存放。

---

2、公司设有 1 个雨水排口，雨排口设有闸板；1 个污/废水排口，设有阀门。

3、公司设有灭火器、消防栓等消防器材、防毒面具、防护镜等防护用品，设有救援箱等应急器材。

4、对于各工段车间、关键岗位设有应急处置措施标识牌。

5、各建（构）筑物间距基本满足安全防范要求，且全厂禁烟禁明火，进出口设有安检通道；电缆、仪表线采用架空方式排布。

6、仓库内严禁使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

7、加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。

8、加强安全教育，企业内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。

9、加强有毒有害物质及易燃物品的管理，有毒有害物质及易燃物品存放专门的场所，有专人管理，制定严格的制度，进、出、存放和使用都必须有严格的记录，防止流失造成危害。

10、危险化学品有专门的运输车辆运输，要求押运人员持有押运证，并携带安全资料表，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和摩擦。

11、化学产品分门别类单独存放，特别是互相干扰、互相影响的物品隔离存放；非操作人员不得随意进出；危险化学品存放有标示牌和安全使用说明。

### **5.1.2.2 危废收集、暂存、转移、运输等预防措施**

---

公司产生的危险废物均由危废处置单位负责委托专业运输公司承运。危险废物运输车辆按照规定路线运输，避免进入饮用水源保护区道路，并尽量选择居民区少的道路运输。

公司已建立危险废物管理台账，对进出的危险废物进行登记，贴有环保标志牌及物品标签，配备了应急资源。公司危废储存场所铺设环氧地坪，并设置导流沟、收集池，可有效防止危险废物向土壤渗漏，以及人员的误触，并设置了符合环保规定的危险废物标识牌。

危废收集时，穿戴必要的防护设施。设有严格的管理制度，减少收集过程因包装袋倾倒等意外事故造成危废泄漏。

公司已根据《危险废物规范化管理指标体系》制定了相应的管理制度，具体如下：

(1) 明确了企业为固体废物污染防治的责任主体，建立了风险管理及应急救援体系；已建立了污染环境防治责任制度，在显著位置张贴了危险废物防治责任信息，各类固废均采取了相应的污染防治措施；

(2) 根据危险废物特性分类进行收集，危险废物贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求张贴有明显标识，并且各类危险废物的容器和包装物均已设置危险废物识别标志；

(3) 每年向环保管理部门提交危险废物管理计划；

(4) 通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记；

(5) 将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入了生产记录，建立了危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度；

---

(6) 执行了转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定，如实向环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，并保存所有转移联单记录；

(7) 公司已与张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司签订危废处置协议，所产生的危险废物全部委托给持有危险废物经营许可证的危废处置单位安全处置。

### 5.1.3 应予完善的预防措施

从公司的实际生产经验来看，公司目前采取了一定的安全防范措施制度、措施及预案，并按照要求配备了一定数量的应急救援装备，配备了一定的人员，在厂内事故发生时，可以在一定程度上保证在事故发生时能采取有效的防范措施防止事故的蔓延，减少对周边环境的影响。

公司现有储存区和生产区均为硬化或环氧地坪，可防高温、防渗防漏。但目前公司的应急设施和制度还存在一定的不足，如不进行改进，在事故发生时，不能有效的将事故影响控制在厂区内部，有可能对外部环境构成污染影响。

### 5.1.4 应急预防措施汇总表

表 5.1-1 本公司的应急预防措施汇总表

| 序号 | 类别     | 现有应急预防设施  |
|----|--------|---|
| 1  | 厂区平面布置 | <ol style="list-style-type: none"><li>厂区按要求单独设置生产车间、办公楼等，各建（构）筑物间距基本满足安全防范要求。</li><li>道路布置满足《建筑设计防火规范》要求，设置消防车通道等。</li><li>公司设有1个雨水排口，雨排口设有闸板；1个污/废水排口，设有阀门。</li><li>车间、仓库均设有监控摄像头，对危险源进行监控。</li></ol>  |
| 2  | 生产装置方面 | <ol style="list-style-type: none"><li>内部工作人员均配备全套防护装备方可入区作业。</li><li>有严格的物料出入库记录及监视制度。</li><li>管道、接头、安全阀等设有定期维护制度。</li><li>使用的物料部分具有易燃性和毒性危害，使用有关物质的生产装置密闭化、管道化、尽可能实现负压生产，防止物料泄漏、外逸。</li><li>使用有毒、易燃性物质的生产过程尽可能机械化，使作业人员不接触或少接触有毒、易燃性物质，防止误操作发生中毒、灼烫事故。</li></ol> |
| 3  | 储运设施   | <ol style="list-style-type: none"><li>车间及仓库设有监控装置。</li><li>厂区周围设有暗沟。</li></ol>  |

|    |   |  |    |  |    |   |
|----|---|--|----|--|----|---|
|    | 方面  | <p>3. 公司原料仓库分类储存，设有导流沟和围堰，并设有灭火器等，易燃品与其他原料隔离存放。</p> <p>4. 危险品保管员除执行班前班后和风、雨、雪的前、中、后期的安全检查外，还必须每周对库存危险品检查一次。</p> <p>5. 储运过程中应保持良好的通风，避免有毒气体的积聚，工作人员应配备良好有效的防护器具。</p> <p>6. 公司危废储存场所铺设环氧地坪，并设置导流沟、收集池，各路管线标识清楚。</p>  |    |  |    |   |
| 4  | 消防防护设施方面  | <p>1. 车间设计合理，通风系统良好。</p> <p>2. 厂区、车间设消防栓、应急照明灯以及灭火器，并配备足量防护用具、急救箱等。</p> <p>3. 消防通道符合设计规范，保证在事故状态下，畅通无阻，满足要求。</p> <p>4. 公司危废仓库设有环保标志等。</p>  |    |  |    |   |
| 5  | 管理方面  | <p>1. 操作人员严禁吸烟、携带火种以及穿带钉鞋、化纤衣物等进入易燃易爆区。严禁在工作场所进食、饮水。</p> <p>2. 公司员工进行防毒教育、定期体检，并进行急性中毒抢救训练。</p> <p>3. 对设备、应急物资、消防设施进行定期检查。</p> <p>4. 对于生产装置的运行情况要进行定时检查记录，对重点岗位和工艺设备要加强巡检频次，发现问题及时解决。</p> <p>5. 开展“完好设备”及“无泄漏”等活动，实行承包责任制，做到台台设备、条条管线、各个阀门、块块仪表有人负责。</p> <p>6. 在生产区域和储存库区的显著位置均设置了安全警示标志（牌）。</p> <p>7. 对公辅工程及环保工程设施每周进行定期检查。</p> <p>8. 加强安全教育，企业内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理程度和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。</p> |    |  |    |   |
| 6  | 事故污染物向环境转移方面  | <table border="1"> <tr> <td>气态</td><td>紧急停车，通知下风向生产装置采取有效措施，防止事故进一步恶化；通知下风向人员，按污染情况及时疏散人口，防止人身事故发生。</td></tr> <tr> <td>液态</td><td> <p>1. 公司设有1个雨水排口，雨排口设有闸板；1个污/废水排口，设有阀门。</p> <p>2. 染色车间和印花车间均设有收集管，发生泄漏事故时，可通过管网将泄漏物料收集进入车间外收集池（80m<sup>3</sup>），再用泵打至污水处理站处理。</p> <p>3. 公司设有200m<sup>3</sup>的事故应急池。公司设有抽水设施，事故废水可进入厂内污水处理设施处理。</p> <p>4. 发生事故时，关闭阀门，可防止事故废水排至外环境。</p> </td></tr> </table>                               | 气态 | 紧急停车，通知下风向生产装置采取有效措施，防止事故进一步恶化；通知下风向人员，按污染情况及时疏散人口，防止人身事故发生。 | 液态 | <p>1. 公司设有1个雨水排口，雨排口设有闸板；1个污/废水排口，设有阀门。</p> <p>2. 染色车间和印花车间均设有收集管，发生泄漏事故时，可通过管网将泄漏物料收集进入车间外收集池（80m<sup>3</sup>），再用泵打至污水处理站处理。</p> <p>3. 公司设有200m<sup>3</sup>的事故应急池。公司设有抽水设施，事故废水可进入厂内污水处理设施处理。</p> <p>4. 发生事故时，关闭阀门，可防止事故废水排至外环境。</p> |
| 气态 | 紧急停车，通知下风向生产装置采取有效措施，防止事故进一步恶化；通知下风向人员，按污染情况及时疏散人口，防止人身事故发生。  |  |    |  |    |   |
| 液态 | <p>1. 公司设有1个雨水排口，雨排口设有闸板；1个污/废水排口，设有阀门。</p> <p>2. 染色车间和印花车间均设有收集管，发生泄漏事故时，可通过管网将泄漏物料收集进入车间外收集池（80m<sup>3</sup>），再用泵打至污水处理站处理。</p> <p>3. 公司设有200m<sup>3</sup>的事故应急池。公司设有抽水设施，事故废水可进入厂内污水处理设施处理。</p> <p>4. 发生事故时，关闭阀门，可防止事故废水排至外环境。</p> |  |    |  |    |   |
| 7  | 次生/伴生事故   | <p>1. 厂内设有严禁烟火的标志牌，严禁明火。</p> <p>2. 喷淋、消防废水收集于雨污水管网、事故后进入事故应急池，严禁废水进入附近水体。</p>  |    |  |    |   |

## 5.2 预警行动

### 5.2.1 内部监控预警

公司内部事故监控信息获得途径主要通过前述的风险源监控获得；极端天气等自然灾害信息主要通过天气预报、政府信息发布获得。由企业应急指挥部对获得的信息进行分析研判，预估可能的影响范围和危害程度。若收集到的有关信息证明突发环境污染事件即将发生或发生的可能性增大，环境应急小组同专家讨论后确定环境污染事件的预警级别

---

后，及时向公司领导、车间、工段负责人通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，然后由公司领导确定预警等级，采取相应的预警措施。

### **5.2.2 发布预警条件**

(1) 在危险源排查时发现存在可能造成人员伤亡、财产损失等严重后果的重大危险源时，应及时预警。

(2) 收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案。

(3) 发布预警公告须经上级应急企业法人和上级批准，预警公告的内容主要包括：突发环境事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起止时间、影响估计、拟采取的应对措施和发布机关等。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。

### **5.2.3 预警的分级**

#### **(1) 一级预警**

一级预警为设备、设施严重故障，发生火灾爆炸和大面积泄漏事故，泄漏已流入水域或扩散到周边社区、企业；造成的泄漏公司已无能力进行控制，以及恐怖袭击已发生的事故或事件。

#### **(2) 二级预警**

二级预警为已发生火灾和泄漏，在极短时间内可处置控制，未对周边企业、社区产生影响的事故以及获悉恐怖袭击事件即将发生信息时。

#### **(3) 三级预警**

1) 现场发现存在泄漏或火灾迹象将会导致泄漏、火灾爆炸等重大安全生产事故的；

2) 火灾报警系统发出警报；

3) 遇雷雨、强台风、极端高温、汛涝等恶劣气候；

- 
- 4) 接到恐怖袭击恐吓电话或政府发面预防恐怖袭击通知时；
  - 5) 其他异常现象。

#### **5.2.4 预警措施**

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别环境应急小组按照相关程序可采取以下行动：

①立即启动相应事件的应急预案。

②按照环境污染事故发布预警的等级，向全公司以及附近居民发布预警等级。

**一级预警：**现场人员报告值班调度，调度核实情况后立即报告公司，公司应急指挥中心依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，应当及时向县、市政府部门报告，由县、市领导决定后发布预警等级。

**二级预警：**现场人员或调度向安全或环保部门报告，由安全或环保部门负责上报事故情况，公司应急指挥中心宣布启动预案。

**三级预警：**现场人员立即报告部门负责人和值班调度并通知安全或环保部门，部门负责人或调度视现场情况组织现场处置，安全或环保部门视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。遇非工作日时，通知值班调度和总值班人员，并及时报告应急指挥中心总指挥和有关人员。

根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

#### **5.2.5 发布预警方式、方法**

公司应急指挥组和相关职能部门，通过以下方式、方法，发布或获取预警信息：

(1)通过新闻媒体公开发布的预警；

- 
- (2)网络发布预警;
  - (3)文件形式发布预警(包括张贴通知、散发布告);
  - (4)广播发布预警;
  - (5)公司现有的通讯资源发布预警(电话、手机、装置现场喊话呼叫系统);
  - (6)警报发布预警(声光信号);
  - (7)车间上报的预警信息(口头形式);
  - (8)周边地区群众向公司告知的预警信息。

### **5.2.6 预警等级调整与预警解除**

根据上级环保管理部门要求，时时对预警级别进行调整，安环部接到上级管理部门解除和调整预警信息时，及时向指挥部汇报，解除或调整预警级别：预警的调整、解除与预警发布的主体及程序保持一致。

## **5.3 报警、通讯联络方式**

### **5.3.1 24 小时有效报警装置**

24小时应急电话：0512-58513879。

厂内危险化学品事故报警方式采用内部电话和外部电话（包括手机、对讲机等）线路进行报警，由指挥组根据事态情况通过厂区通讯系统发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥组人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥组直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

在生产过程中，岗位操作人员发现危险目标发生泄漏应立即采取相应措施予以处理。操作人员无法控制时，立即向现场领导报告，现场领

---

导依据泄漏事故的类别和级别，应立即向应急救援领导小组有关成员汇报，确定应急救援程序，并通知领导小组和其它成员。

报警和通讯一般应包括以下内容：

- a、事故发生的时间和地点；
- b、事故类型：泄漏、火灾、爆炸；
- c、估计造成事故的危害程度；
- d、事故可能持续的时间；
- e、健康危害与必要的医疗措施；
- f、联系人姓名和电话。

事故为 I 类或 I 级的，指挥部成员就迅速向市主管部门等上级领导机关报告。

### 5.3.2 24 小时有效的内部、外部通讯联络手段

报警及相关人员联系电话见表5.3-1。

表5.3-1 联系人姓名和电话

| 报警电话           |             | 报警电话    |               |
|----------------|-------------|---------|---------------|
| 张家港市消防大队       | 119         | 医疗救护    | 120           |
| 应急指挥组长<br>唐汝祥  | 13901560188 | 张家港市环保局 | 0512-58693931 |
| 应急指挥副组长<br>赵建明 | 13616238365 | 张家港市安监局 | 0512-56323100 |

厂区应急救援人员之间采用内部和外部电话(包括手机、对讲机等)线路进行联系，应急救援小组的电话必须 24 小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起 48 小时内向行政部报告。行政部必须在 24 小时内向各成员和部门发布变更通知。

---

### **5.3.3 危险化学品运输方式**

公司主要采用汽车公路运输。危险废物为染化料包装物，危险废物均按要求填写危险废转移联单和签订委托处置合同，由相应的危废处理公司负责运输和处理。

### **5.3.4 报警程序**

主要的报警联系电话（见表5.3-1）。事故或险情发生后，第一发现者应尽快向应急救援指挥中心值班室、专职消防队或专职医疗救护队报警，同时向当天负责生产的值班经理报告事故情况。报警方式包括：①启动事故现场最近的火灾报警按钮，通知中心控制室；②拨打119，通知消防通讯值班室；③拨打医疗救助电话，通知专职医疗救护中心。

专职消防队或专职医疗救护队接到报警后应当快速做出准备响应，同时报告应急救援指挥中心值班室。应急救援指挥中心值班人员结合事故现场情况报告和安全监控系统反映的情况，向应急救援领导小组报告事故情况。应急救援领导小组根据事故规模决定启动应急抢险预案。

若发生较大或重大生产环境安全事故，应急救援指挥中心直接联系张家港市消防队、公安部门、卫生部门、环境保护部门，请求信息和技术支援。

整个事故报警与处理程序见图5.3-1。

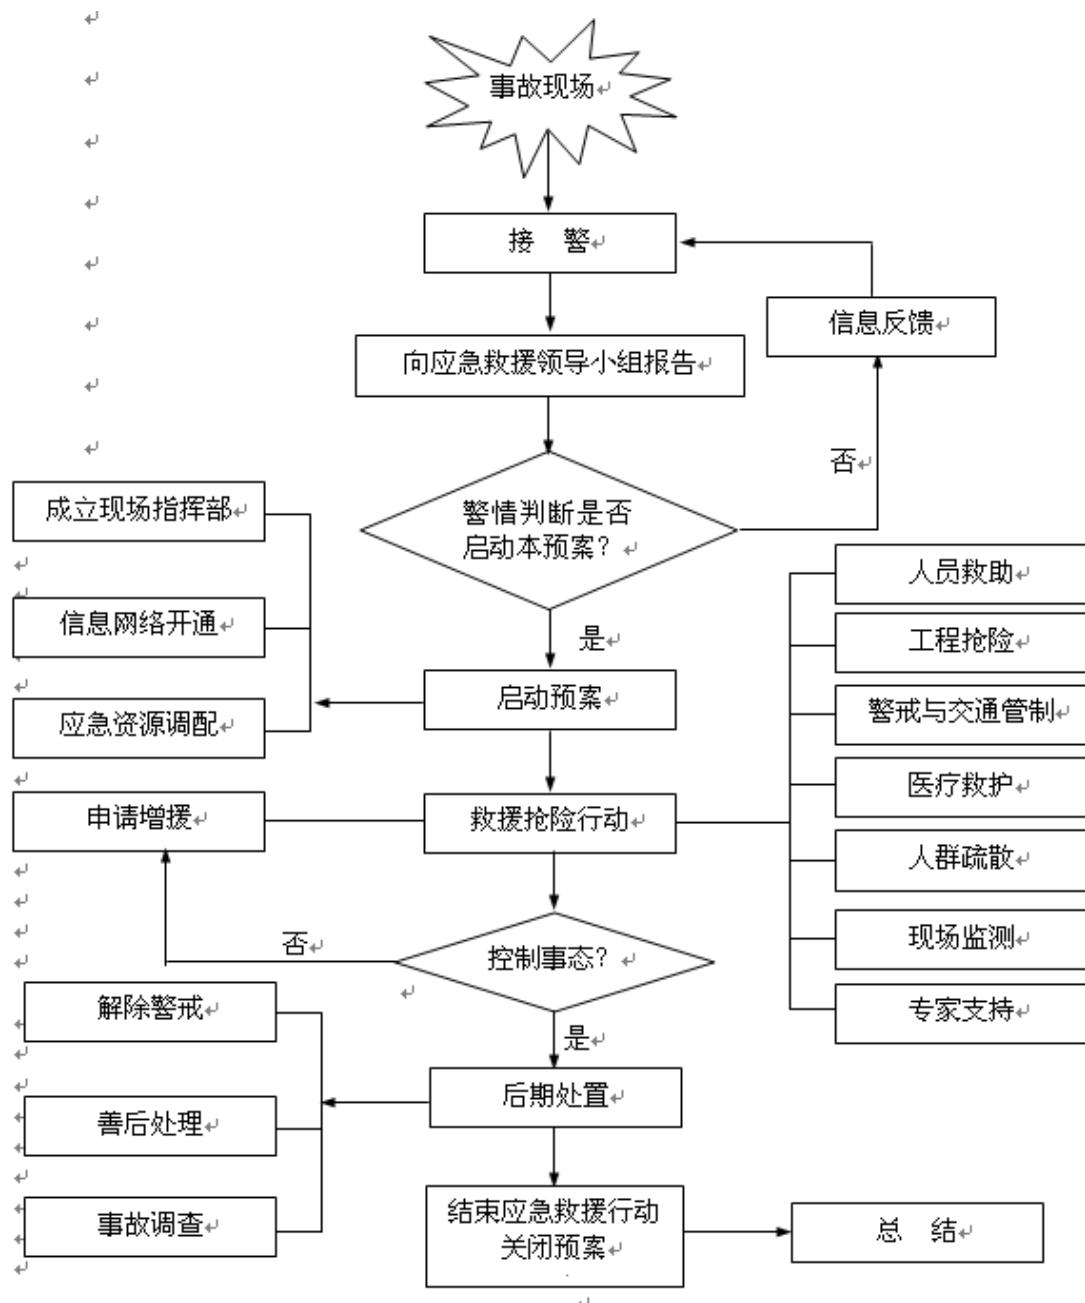


图5.3-1 报警与响应流程图

---

## 6 信息报告与通报

依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，明确信息报告时限和发布程序、内容和方式，公司信息报告和通报具体情况如下。

### 6.1 内部报告

#### (1) 信息报告程序

现场突发环境事件知情人——厂应急指挥办公室——厂环境应急领导小组。

#### (2) 报告方式

口头汇报方式：发生事故后，在初步了解事故情况后，事故知情人应立即通过电话或对讲机向公司应急指挥组进行口头汇报。

书面汇报方式：在初步了解事故情况后，应当在 4 个小时内，逐级以书面材料上报事故有关情况。

#### (3) 报告内容

报告事故应当包括以下内容

- ①事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
- ②事故发生的简要过程；
- ③事故已经造成或者可能造成的伤亡人数；
- ④已经采取的措施。

#### (4) 24 小时应急值守电话

公司24小时应急值守电话为：0512-58513879。

如有必要，由公司通讯联络组负责通过电话联系协议应急救援单位。

---

## 6.2 信息上报

上报流程：应急指挥组组长——锦丰镇应急指挥部——锦丰镇政府——市环保局和安全局应急中心——张家港市应急指挥办公室。

上报时限：厂区应急指挥组在确认为较大及以上环境事件后，在事件发生后的1小时内向上级部门回报，情况紧急时，事故单位可直接向当地政府应急办报告。

上报内容：事故发生所在单位的名称、地址及周边概况；事故发生的时间、地点、单位；事故的简要经过、涉及物质、伤亡人数、损失初步估计；事故发生的原因初步判断、已造成或可能造成的污染情况、事故发生后采取的措施及事故控制情况、需要有关部门和单位协助抢救和处理的有关事宜。

## 6.3 信息通报

当突发环境事件可能影响到其他人员、甚至是周边企业或居民区时，应由安环部及时向公众发出警报或公告，告知事故性质、自我保护措施、疏散时间和路线、随身携带物品、交通工具及目的地、注意事项等，并进行检查，以确保公众了解有关信息；应将伤亡人员情况，损失情况，救援情况以规范格式向媒体公布，必要时可以通过召开新闻发布会的形式向公众及媒体公布，信息发布应当及时、准确、全面。

## 6.4 事件报告内容

事故结束后，立即报告上级主管部门。

事件报告应包括的内容有：事故发生的时间、地点、单位、类型和排放污染物的种类数量、直接的经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋势；事故的简要经过、伤亡人

---

数、损失初步估计；事故发生的原因初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况以及事故报告单位或事故报告人。

我司突发环境事件发生后被报告人及相关部门、单位的联系方式见表 6.4-1。周边公司主要联系方式见表 6.4-2。

**表6.4-1 被报告人及相关部门、单位的联系方式**

| 联系部门及人员                | 联系电话          |
|------------------------|---------------|
| 徐培元（董事长）               | 13773227308   |
| 张家港市重大危险源预警监测与应急救援指挥中心 | 110（转）        |
| 苏州市环保局                 | 0512-58675483 |
| 张家港市环保局                | 0512-58693931 |
| 张家港市环境监测站              | 0512-58670884 |
| 张家港市环保局应急指挥中心          | 0512-56323100 |
| 张家港疾控中心职业卫生科           | 0512-58282902 |
| 张家港市自来水公司              | 0512-58331165 |
| 张家港市锦丰镇供电部门            | 0512-58550849 |

**表6.4-2 周边公司的联系方式**

| 公司名称           | 联系电话        |
|----------------|-------------|
| 张家港市佳田针纺织品有限公司 | 13773227308 |

## 6.5 与锦丰镇环境事件应急预案联动、衔接方案

企业发生突发环境事件时，应能够与锦丰镇环境风险应急预案联动、衔接。我公司一旦发生风险事故，首先启动公司应急预案，采取自救，同时上报锦丰镇环保部门。当事故较大，超出我公司应急处置能力并达到区域应急响应级别时，锦丰镇启动区域应急预案，并根据区域应急预案响应程序上报相关部门，一同完成应急救援工作。

当发生一级突发环境事件，在上一级应急指挥机构到达之前，由厂内应急指挥机构负责指挥；当上一级应急指挥机构到达之后，将指挥权移交给上一级应急指挥机构，按照上一级指挥机构指令配合处置。

---

## 7 应急响应与措施

### 7.1 分级响应机制

根据所发事故的大小，确定相应的预案级别及分级响应程序。

(1) III 级（一般环境污染事件），事故的有害影响局限在各车间之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在公司局部区域内，启动三级响应。对应的应急指挥权限为企业应急指挥部。

①车间负责人接到报警后，根据事件发生地点首先通知抢险组人员 5 分钟内达到现场负责应急工作，完成人员、车辆及装备调度。必要时，应向公司应急救援指挥部报告；

②通讯警戒组在 10 分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥部。由应急指挥部根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作；

③在污染事故现场处置妥当后，根据事故影响大小，经公司应急指挥部研究确定后，向张家港市锦丰镇突发环境事件应急领导组报告处理结果。现场应急工作结束。

(2) 对于 II 级（较大环境污染事件），事故的有害影响超出车间范围，但局限在公司的界区之内并且可被遏制和控制在公司区域内。启动二级响应。对应的应急指挥权限为企业应急指挥部。

①应急指挥部接到报警后，根据事件发生地点首先通知抢险组人员 5 分钟内到达现场负责现场应急工作，完成人员、车辆及装备调度。同时，应向公司应急指挥部报告；

②通讯警戒组在 10 分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污

---

染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥部。由应急指挥部根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作；

③在污染事故现场处置妥当后，经公司应急指挥部研究确定后，向张家港市锦丰镇突发环境事件应急领导组报告处理结果。现场应急工作结束。

(3) 对于 I 级（重大环境污染事件），事故影响超出公司控制范围的，启动一级应急响应。对应的应急指挥权限为锦丰镇应急指挥部。若事故进一步严重，需请求张家港市突发环境事件应急指挥中心救援，对应的应急指挥权限为张家港市突发环境事件应急指挥部。

①公司应急指挥部接到事故报警后，立即通知各应急小组 5 分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度。同时，应向张家港市锦丰镇突发环境事件应急领导组报告；

②通讯警戒组在 10 分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥部；

③由应急救援指挥部根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作，同时向张家港市锦丰镇突发环境事件应急领导组请求支援；

④张家港市锦丰镇突发环境事件应急领导组各应急行动小组迅速到达事故现场，成立现场应急处理指挥部，公司内应急指挥部移交事故现场指挥权，制定现场救援具体方案；各应急行动小组在现场指挥部的领导下，按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作；公司内的应急小组应听从现场指挥部的领导。

---

⑤污染事故基本控制稳定后，现场应急救援指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急救援指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，并发布预警信息，同时可向张家港市突发环境事件应急指挥部请求援助。

## 7.2 应急措施

### 7.2.1 突发环境事件现场应急措施

#### 一、切断污染源方案

对于化学物质的泄漏，首先应根据泄漏物质的性质，毒性和特点，确定使用堵塞该污染物的材料，同时关闭阀门，利用该材料修补容器或管道的泄漏口，以防污染物更多的泄漏；利用能够降低污染物危害的物质撒在泄漏口周围，将泄漏口与外部隔绝开；若泄漏速度过快，并且堵塞泄漏口有困难，应当及时使用有针对性的材料堵塞下水道，截断污染物外流造成污染；保持现场通风良好，以免造成现场有毒气体浓度过高，对应急人员构成危险；对于车间内发生泄漏事故时，应由生产车间负责人组织人员进行抢修和堵漏，产生的泄漏废液就地收集，最后委托有资质单位处理。

#### 二、危险化学品泄漏的应急处置

公司已经确定的危险目标均在生产区、仓库、危废堆场内，属于禁火区域。危险目标定期维护制度化，一旦发生事故，现场人员迅速汇报指挥部并及时投入抢险排除和初期应急处理，防治事故扩大和蔓延。

已确定的目标具有易燃、易爆、易腐蚀、有毒有害等危险性，因此，一旦发生事故，处理不当或失控，可能导致火灾、爆炸、多人中毒、灼

---

伤和造成大面积的环境污染等严重危险状态。当事故发生时应立即依事故处理原则进行处理,如无法立即处理的应立即通知指挥部,派救援组依事故处理原则进行救援。

危化品事故发生后应第一时间通知区域负责人, 分别如下:

化学品仓库负责人何岐 18962226539;

生产车间负责人陆敏娟 18962226689;

及应急救援指挥部总指挥: 总经理(唐汝祥) (13901560188); 副总指挥: 经理(赵建明) (13616238365)、紧急指挥中心(警卫室—119)。

事故处理原则:

1、消除事故原因;

2、阻断泄漏;

3、把受伤人员抢救到安全区域;

4、危险范围内无关人员迅速疏散、撤离现场;

5、事故抢险人员应做好个人防护和必要的防范措施后, 迅速投入排险工作;

6、在抢险时如有化学品泄漏要控制好泄漏源, 并筑坝将泄漏品引入导流沟, 流至污水处理厂处理; 如是污水处理厂无法处理的, 应导流至应急池储存, 待处理完紧急事故后再做处理, 不要让泄漏的化学品扩散;

7、如有大量化学品泄漏时, 应将公司内应急闸门封死, 不要让危险废物由公司雨水沟流走, 并将废水导流至应急池储存, 待处理完紧急事故后再做处理, 不要让废水外流造成更大污染;

8、在紧急救灾时造成环境污染的, 应第一时间通知环保局协助处理, 事故清查后, 依法向环保局提出书面报告, 并附上有关证明文件。

表 7.2-2 危险化学品泄漏处置办法

| 污染物质 | 防 护 及 泄 露 处 球 法  |
|------|--|
| 冰醋酸  | <p>呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。</p> <p>手防护：戴橡胶耐油手套。</p> <p>眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。</p> <p>身体防护：穿防酸碱塑料工作服。</p> <p>皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少 15 分钟。就医。</p> <p>眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。</p> <p>吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。</p> <p>食入：误服者用水漱口。就医。</p> <p>灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。</p> <p>迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理所处置。</p> |

## (二) 危废泄漏事故应急处理措施

- (1) 应从上风处接近现场，严禁盲目进入。
- (2) 严禁火种，避免一切因磨擦、碰撞而引起的静电或火花。扑灭任何明火及任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性。
- (3) 使用不产生冲击、静电火花的工具把泄漏物回收至密闭的容器中，移至安全场所。
- (4) 切断火源，小量泄漏：用活性碳或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用沙覆盖，降低蒸气灾害。回收或运至废物处理场所处置。流出时使用砂土围阻隔，防止进入下水道、排洪沟等限制空间，并避免造成更大范围的污染。
- (5) 保持空气流通，减少挥发性溶剂聚集，避免发生安全事故。
- (6) 应急处理时严禁单独行动，要有协同人，必要时用消防水龙带喷水掩护。
- (7) 作好相关泄漏记录，及时查明原因和追究相关责任。

### 三、火灾、爆炸事故现场应急措施

#### 1、公司发生之火警等级

- a. 第一阶段应变---厂内小范围火灾。
- b. 第二阶段应变---厂内大范围火灾。
- c. 第三阶段应变---火灾已扩及厂外，对厂外造成严重影响。

#### 2、灾害等级之定义及厂内外职责：

表 7.2-1 灾害等级及厂内外职责

| 灾害等级                                 | 职责 |    | 工作要领   |
|--------------------------------------|----|----|--|
|                                      | 工厂 | 厂外 |  |
| 第一阶段应变厂内小范围火灾该班轮班人员或该部门可以控制火灾        | 主要 | ×  | 由值班主管负责指挥及执行救灾工作<br>事后将详细事故报告部门主管及安全生产委员会负责人           |
| 第二阶段应变厂内大范围火灾工厂需动员全厂人员或请求厂外支持才可以控制火灾 | 主要 | 支援 | 值班部门主管人员请求支持并暂代总指挥官直到总指挥接管<br>指挥人员进行全力救灾工作，并发动厂内全部人员救灾 |
| 第三阶段应变工厂内之火灾可能扩及厂外或已对厂外造成影响          | 支援 | 主要 | 后续的救灾工作及应变组织运作由地方政府指挥<br>公安及驻军单位协助群众疏散                 |

具体措施如下：

#### (1) 化学品爆炸事故处置措施

由于公司使用的易燃物质遇高热、明火时可引发火灾事故；其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。因此，一旦发生火灾爆炸时，做到立即报警，并且充分发挥整体组织功能，在人身确保安全的前提下，扑灭初起火灾，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围危险场所，避免造成重大人员伤亡。具体要求如下：

a) 现场发生火灾时，全体职工务必保持镇定，大声报告，立刻报警，切断事故现场电源，停止生产，并迅速担负起抢救工作，不可袖手旁观等待消防人员前来抢救而延误时机。

b) 应急指挥组迅速电话通知所有的应急救援队伍人员到着火区域上风口集合了解分析情况，疏散无关人员至安全区，并分析和确定火灾爆炸原因，采取相应措施进行扑救。

- 
- c) 扑救时人站在上风位置，顺序前进。当火势趋盛、无法靠自身力量扑救和控制时，职工应立即疏散撤离，并对人员进行清点，留下主控人员对系统进行手动控制，停止系统运行。
  - d) 其他生产车间工段人员密切注意本岗情况，加强岗位监督控制，确保其它目标安全生产。
  - e) 由于使用消防水时，消防废水会排入厂区雨水排放管网，因此需确保雨污水排放口切断装置处于关闭状态，防止消防废水流入雨污水管线进入附近水体，使厂区地面消防废水通过消防水收集系统进入雨水管内、导入事故应急池，待事故结束后委托有资质的单位处置。目前雨水管网设有阀门。
  - f) 如情况严重，必要时由总指挥下令全厂全部停止，切断所有危险源连接管道，由保安部人员带领，厂区负责人负责将所有人员紧急疏散到厂区外安全地带。
  - g) 由总指挥、副指挥等应急救援人员汇合商量堵漏灭火方案并确定方案。
  - h) 由应急救援组带领公司义务消防队人员，根据方案确定人员应站的最佳灭火点，对火源设备进行冷却控制。
  - i) 如人员力量不足，由总指挥决定通知外援，直至灭火。
  - j) 由副指挥组织全体应急救援人员和消防人员，对现场进行清理，对人员进行清点。由安环部对事故经过进行记录，对事故进行调查报总经理。

具体到生产车间火灾爆炸事故应急措施：

- a. 立即切断电源，关停所有生产设备，迅速切断电源及连所有正在工作设备的管道阀门；

- 
- b.用干粉、二氧化碳、消防水等进行灭火，也可以用沙土进行覆盖，防止火势进一步蔓延。
  - c.关闭雨污管网接管口或排放口的阀门，打开进入应急事故池的阀门，让消防水进入事故池暂存。
  - d.火势扑灭后须对现场进行消洗，消洗水进入事故池，根据其性质或委托处置。其他清点、记录等善后工作按要求进行。

### （2）压力容器爆炸事故处置措施

- 1、当压力容器及其设备发生爆裂、鼓包、变形、大量泄漏或突然停电、停水，使压力容器及其设备不能正常运转，或压力容器及其设备周围发生火灾等非正常原因时，必须紧急停止运行。
- 2、爆炸发生时，发现人员应根据发生的情况，迅速做出判断，应将此信息传递给厂事故应急处置领导小组，或者直接向消防队和救护中心报警。
- 3、压力容器及其设备一旦发生爆炸事故，必须设法躲避爆炸物，在可能的情况下尽快将人撤离现场。爆炸停止后立即查看是否有伤亡人员，并进行救助。
- 4、爆炸发生时，指挥部领导在其认为安全的情况下必需及时切断电源和管道阀门；所有人员应听从临时召集人的安排，有组织的通过安全出口或用其他方法迅速撤离爆炸现场。

## 三、环保设施故障应急措施

### （一）废水事故应急措施

公司内人员于紧急状况发生后，首先需先判断事故涵盖的范围，依紧急应变通报及处理程序采取应变措施。

- 1.废水处理设备故障造成废水异常排放时，除立即通知维修人员进行抢修外，并须于故障发生 48 小时内，由废水专责人员(或代理人、执

---

勤主管)向区环保局报备故障原因及污染现况、应急措施等情况的初步报告。

2.污水泄漏紧急处理方法:

a. 废水调匀池如有溢流，应立即通知制程单位，要求停止现场用水，找出用水过多的原因并加以处理后通知现场排水。

b. 将过多的废水用泵抽入废水处理设施进行处理，须将处理量加大，如果还达不到处理要求就应加班处理。

3. 化学品泄漏紧急处理方法:

a. 立即控制住化学品的泄漏，再将泄漏的化学品装入空桶内，事后委托有资质的单位处理。

b. 少量的化学品泄漏，以抹布擦拭后，以危险废弃物处理。

c. 找出化学品泄漏的原因，修理好以后再储存化学品，如无法修复应找环保认可的单位把储存用的容器处理掉更换新的。

d. 大量化品泄漏时，立即控制住化学品的泄漏，如无法控制时，应立即筑坝，将泄漏的化学品引入导流沟，流入污水处理厂处理，如是污水处理厂无法处理的化学品，应将泄漏的化学品导流至应急池，待事故处理完以后找外单位处理。

4. 污泥洒落

a. 立即停止出泥。

b. 将污泥清理掉，找出洒落的原因，将其改正后再出泥。

5. 废水紧急排放

a. 立刻停机。

b. 查找废水紧急排放的原因，查明原因后报抢修组进行紧急抢修，修复后再将废水区紧急排放废水抽回调匀池。

c. 照法规规定通报区环保局，报备故障原因及处理措施。

6. 紧急状况的解除与处置

---

a. 紧急事故应于抢修工作完成后，由维修人员通知相关人员(包括安全环保人员及值日值夜人员)，并向该责任区的主管回报处理状况。

b. 水处理异常时，须向区环保局通报异常原因，并于事故发生后及时完成修复并向该责任区主管汇报；在紧急救灾时造成环境污染的，应第一时间通知环保局协助处理，事故清查后，依法向环保局提出书面报告，并附上有关证明文件。

#### 7.除污处置规定

- a. 除污完成后，追踪是否有造成环境影响。
- b. 通讯警戒组加以善后处理，将其对环境所造成污染降至最低。

### (二) 废气事故应急措施

废气异常时的紧急应变：

1. 公司可能发生废气异常排放的地点：染色车间、烧毛车间。
2. 发生故障，环保部门主管及时通报环保局、质量技术监督局说明异常原因及污染现况及潜在爆炸的可能。填写《紧急应变通报记录表》，24小时内完成修复及回报，并及时向环保局提出书面报告。
3. 可于运转中实施修护工作，并立即修护以使其恢复正常。
4. 污染防治设施发生故障实施修护工作时，可视实际状况降低负载，以减少污染物排放量。
5. 污染防制设施及潜在危险设备发生严重故障或无法于运转中立即修护恢复正常时，应通报公司内各生产单位，并实施紧急停车以便实施维修工作。
6. 追踪查核
  - a. 因废气处理设施故障，而造成黑烟排放等周遭污染，要追踪是否有造成环境影响，记录于《紧急应变通报记录表》的备栏内，并填写《紧急应变通报记录表》。

---

b. 应变程序如有不适用，必要时修订应变计划内容。

7. 在紧急救灾时造成环境污染的，应第一时间通知环保局协助处理，事故清查后，依法向环保局提出书面报告，并附上有关证明文件。

#### **四、防止污染物向外部扩散的设施、措施及启动程序**

环保事故发生后，利用厂区设置消防水收集管线，一旦发生事故，将消防尾水引入事故应急池，然后委托有资质的单位进行处理。

#### **五、减少与消除污染物的技术方案**

(1) 围堤堵截。危废为液体时，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理，需要筑堤堵截或者引流到安全地点。

(2) 稀释与覆盖。为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带，以泄漏点中心，在储桶、容器的四周设置水幕或喷雾状水进行稀释降毒，使用雾状射流形成水幕墙，防止泄漏物向重要目标或危险源扩散，但不宜使用直流水。在使用这一技术时，将产生大量的污染废水，因此应进行收集处理。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

(3) 转移。化学品均采用桶装，发生小桶破损导致泄漏事故时，可将其导入盛装同类物质的空桶内。

(4) 收容（集）。对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内。当泄漏量较小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

(5) 废弃。现场清理泄漏物料时，用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入应急事故污水收集系统。清理时可咨询有关专家，确定安全和最佳方法后进行，必要时由具备资质的清洗机构清洗。

#### **六、事件处理过程中产生的次生衍生污染物的消除措施**

---

**消防废水、事故废水：**事故发生后，一般性消防废水及事故废水排至应急池，然后委托有资质的单位进行处理。**废弃物：**事故现场处理完成后所衍生之废抹布、废手套等废弃污染物委托处理。采取以上措施确保不对外环境造成不利影响。

## 七、应急过程中使用的药剂及工具可获得性说明

应急过程中要用到大量的药剂以及工具，如下表 7.2-2 所示。

**表 7.2-2 应急药剂表**

| 名称      | 用途   |
|---------|------|
| 活性炭     | 吸附   |
| 黄沙      | 吸收吸附 |
| 吸油毡、吸收棉 | 吸收吸附 |
| 围堰      | 拦截液体 |

## 八、供电紧急情况及发生自然灾害情况

当供电出现紧急情况需要降负荷时，视电力供应情况，停车的顺序为办公生活用电，装置、循环水部分水泵。

出现紧急情况时，公用工程当班班长根据公司调度的降荷要求通知有关部门停车，并通知下一步要停车的部门做好准备。

出现洪水等自然灾害事故时，若事故较小，可以将可能被淹没的废液抽入事故池内暂存，同时尽量用沙包将厂区周围加高，减少洪水等进入。若事故较大、厂内不能控制，应及时上报张家港市突发环境事件应急指挥中心。

## 九、事件现场人员清点、撤离的方式、方法

当发生重大火灾事故时，由指挥组实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工及外单位客户人员必须执行紧急疏散、撤离命令。当员工接到紧急撤离命令后，应对生产装置进行紧急停车，切断电源，并对物料进行安全处置无危险后，方可撤离到指定地点集合。员工在撤离过程中，在无防护面具的情况下，用湿手巾捂住口、鼻脱离火灾现场，总的原则是：向处于当时的上风方向撤离到安全点。事故现场人

---

员按指挥组命令撤离、疏散到指定安全地点集中后，负责人检查统计应到人数、实到人数，向指挥组报告撤离疏散的人数。

公司紧急集合点设置在门卫，此处离公司生产区域和储存区较远，以保证人员远离危险区域，且此处空地较大，可同时容纳公司全部员工。

## 十、危险区的隔离

### 1、危险区的设定：

全公司生产区和仓库为危险区。

### 2、事故现场隔离区的划定方式、方法：

在发生紧急事故时，要按事故的状态进行区域管制与警戒，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事故扩大或人员伤亡。

在公司主管部门未到达和接管前，将由发生事故现场主管在本装置主要路口和周围地带进行区域管制与警戒工作。

### 3、事故现场隔离方法：

危险区边界警戒线，为黄黑带，警戒哨佩带臂章，救护车鸣灯。

### 4、事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法：

实行区域管制与警戒，专人进行疏导。

### 5、现场人员的撤离

在发生重大火灾爆炸、严重的有毒物质泄漏，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权作出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。

公司指定要求门卫作为公司紧急集合地点，在发生严重的火灾爆炸、毒物泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令，撤离的信号为公司警报系统发出的报警声：持续时间为30秒（预先通知的系统测试根据通知要求进行响应）

---

在发生事故时，公司派专人对非公司人员（参观人员、外单位施工作业人员等）进行引导疏散并撤离至安全地带。

当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制进，由事故应急指挥小组下达撤离命令后，装置现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。对可能威胁到厂外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，并应迅速组织有关人员协助友邻单位、厂区外过往行人在县、市指挥部指挥协调下，指挥引导居民迅速撤离到安全地点。

## **十一、应急人员进入撤离现场的条件**

应急人员在进入现场时应做好如下准备：一是人员准备，根据事故发生的规模，影响程度以及危险范围，确定应急救援人员的人数，并由经验丰富的或相关专业人员带队；二是救援器材、物资必须准备充足，以防出现吸附剂等救险药剂不够用的情况；三是必须弄清救援方式，救援前尽量弄清楚各类相关事故处置情况，在保证自己安全的情况下最大限度的抢险救灾；四是思想准备要充分，救援时思想情绪保持稳定，做好救援抢险工作。

当突发事件的危害已经消除或者得到有效控制，由应急小组组长命令应急救援人员撤离现场。撤离时应保持秩序不混乱，不得提前脱下防护设备，待到安全区域时立即消毒，沐浴。

## **十二、应急救援的调度和保障供应措施**

应急救援队伍由应急小组组长统一调度和指挥，突发环境事故时，由应急小组组长下达救援命令，并由事故发生车间或生产工段负责人带领展开应急救援行动。

应急救援物资由各物资保管人负责分发给各救援小组，在达到应急救援的目的同时尽量节约，不浪费。

---

## 7.2.2 大气污染事件保护目标的应急措施

### （一）泄漏（含危废）事故

冰醋酸等泄漏后可能会挥发进入大气，可通过地层的通风以及大气紊流稀释扩散等作用，可以逐渐消除。泄漏事故发生后可能近距离的企业员工等有影响，应立即用广播、电话等方式及时通知疏散事故下风向、可能受到大气污染影响的企业，减少污染危害。可采取加强对污染地带的近地层通风方式，尽快稀释大气中的污染物浓度，降低污染危害。

由于同时发生多个包装桶泄漏的可能性较小，发生 1 桶泄漏时，桶装物料较少，泄漏对周边环境影响不大。为了确保事故一旦发生能及时处理，关键问题还在于及时采用有效处理和抢救，不得拖延事故持续时间。

### （二）火灾爆炸事故

当发生火灾爆炸事故后，会释放的大量烟尘，对周围局部大气环境造成污染。可采取加强对污染地带的近地层通风方式，尽快稀释大气中的污染物浓度，降低污染危害。

发生事故时，通过通讯组负责向周边事故影响的单位通报事故及影响，说明疏散的有关事项及方向；发生重大环境事件时，可能危及周边区域的单位、社会安全时，领导小组应与政府有关部门联系，配合政府领导人员疏散至安全地点。

## 7.2.3 水污染事件保护目标的应急措施

根据前面分析，本公司水污染事件一般发生在突发事故时的事故消防废水、泄漏物料通过雨水管网或其他途径进入周围水体中。一旦因控制不当或是无法控制而流出厂外时，针对不同危化品原料泄漏事故现场将采取不同的控制和清除污染应急处理措施，具体措施如下：

---

当冰醋酸等液体污染物因包装瓶破裂发生泄漏事故后，少量泄漏可用砂土覆盖吸收，待事故过后外运至有资质单位处理；大量泄漏时可通过车间外的雨水管网将泄漏废液等收集进入事故应急池暂存，一般不会直接进入水环境中。

水污染事故发生后本公司应急指挥组应第一时间立即上报当地政府部门，由政府部门通知下游用水单位采取应急措施，并委托地方监测部门在取水口进行采样分析，一旦河水中 COD、pH 等超标，需及时做好应对措施，防止发生其他事故；厂区也需作好防护措施，尽量避免物料进入附近水体中。

发生重大环境事件时，可以通过当地政府采取限制或禁止其他企业污染物排放，调水将污染水体内污染物稀释并疏导等应急措施，以消除减少污染物对环境的影响。

本公司在发生泄漏以及火灾、爆炸事故时，将所有废水、废液均收集入事故应急池内，待事故结束后，对事故应急池内废水进行监测，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。

#### **7.2.4 地下水、土壤污染事件保护目标的应急措施**

公司发生事故时，若废水进入地面，可能导致土壤污染或地下水污染。发生土壤污染和地下水污染事故时，应及时上报给张家港市环境应急指挥中心，对土壤进行修复等措施。企业应做好防护措施，杜绝事故时废水进入土壤和地下水中。

#### **7.2.5 受伤人员现场救护、救治与医院救治**

##### **(一) 接触人群伤检分类及救护、救治**

发生事故后，应将受伤人员及中毒人员迅速脱离现场，将患者移到空气新鲜的地方，松开扣紧的衣服，脱去被污染的衣裤，并注意保暖，仔细检查病人的病情。在搬运过程中要冷静，注意安全及时请医生就诊，

---

由医生根据烧伤、中毒分级，采取必要的现场紧急抢救方案，确定烧伤度及中毒程度。

## （二）对患者进行分类现场抢救方案

（1）皮肤轻度烧伤，立即将患者移离现场迅速脱去被污的衣裤、鞋袜等，用大量自来水或清水冲洗创面 15—30 分钟，新鲜创面上不要任意涂上油膏或红药水、紫药水，不能脏布包裹。如发生眼烧伤，迅速用自来水或清水冲洗，千万不要未经处理而急于送医院。冲洗时眼皮要掰开。

（2）深度烧伤立即送医院救治。

（3）吸入中毒者，应迅速脱离现场，向上风处转移至空气新鲜处松开患者的衣领和裤带并注意保暖、化学毒物沾染皮肤时应迅速脱去，污染的衣服、鞋袜等用大量自来水或清水冲洗，头面部受污染时，首先注意眼睛的冲洗。

（4）对中毒烧伤人员引起呼吸、心跳停止者，应进行心肺复苏的办法，首先要保证呼吸道畅通，然后进行人工呼吸和胸外心脏挤压术。

人工呼吸采用口对口人工呼吸，方法：患者仰卧，术者托起患者下颌，并尽量使其头部后仰；另一手捏紧患者鼻孔。术者深吸气后，紧对伤员的口吹气然后松开捏鼻的手，如此有节律地、均匀地反复进行，每分钟 14—16 次。吹气的压力视患者具体情况而不同，一般刚开始时吹气压力可略大些，频率稍快些，10—20 次后将压力减小，维持胸部升起即可。

心脏胸外挤压术，具体方法是：患者平仰卧在硬地上或木板床上，抢救者在患者一侧或骑跨在患者身上，面向头部，用双手掌根以冲击式挤压患者胸骨下端略靠左方。每分钟 6—70 次。挤压时应注意不要用力过猛，以免发生肋骨骨折，血气胸等。一般下压 3-5 cm 即可。如果患者

---

呼吸、心跳停止，则需要两人进行，一人口对口人工呼吸，另一人行心脏挤压术；两者操作的比例约为 1: 5。在送医院途中心肺复苏术不能中断。

对于中度中毒以上的患者应积极护送医院进行治疗。

### （三）对接触者的医疗观察方案

出现刺激反应者，至少观察 12 小时，中毒患者应卧床休息，避免活动后病情加重。必要时做心电图检查以供参考。

### （四）患者运送及转运中的救治方案

（1）搬运伤员移上担架时，应头部向后，足部向前，担架行走时，两人快慢要相同，平衡前进。向高处抬运时，前面的人手要放低，腰部弯屈走；抬后面的人要搭在肩上，勿使担架两头高低相差太大。向低处抬时，和上面相反。担架两旁有人看护，防止伤员翻落。

（2）中毒者一般采用坐位或半卧位，患者呼吸及咳嗽。昏迷患者平卧头偏向一侧，休克患者要将其双腿垫高，使之高于头部以保证回心血量。中毒性肺水肿、急性肺心病，心力衰竭病人务必采取半卧位，并限制活动，减少耗氧量。

（3）救护车转送时车速不宜过快，务求平稳减少颠簸，以免加重病情。担架应固定可靠，以减少左右前后摇摆的影响，预防机械性损伤。

（4）运送途中救治方案按现场紧急抢救方案有关规定执行。

（5）护送人员必须做好现场抢救，途中病情观察、处置与护理、通讯联系等记录，到达目的医院后进行床边交班，移送医疗记录。

### （五）救治机构的确定

（1）事故现场发现人员严重受伤时，迅速拨打“120”救护车及时抢救。

（2）以送张家港市人民医院为主；

---

(3) 若发生大量中毒人员和烧伤人员，可同时送其他医院。

#### (六) 提供有关信息

(1) 提供受伤人员的致伤信息。

(2) 受伤者应有单位人员护送，给医生提供个人一般信息：姓名、年龄、职业、婚姻状况、原病史等。

(3) 提供毒物信息：理化特性、中毒机理、应急救援药品等。

### 7.3 应急监测

公司不具备监测能力，委托有资质单位的检测机构进行检测，签订协议后，将公司可能需要监测的因子报备至检测机构，由检测机构确定监测方法、监测设备、监测人员；监测机构对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污物在空气、水环境中的浓度。其次由于环境化学污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度各不相同，因此采样点位的选择对于准确判断污染物的浓度分布、污染范围与程度等极为重要。这就需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。

#### (1) 水环境污染事故

##### ①布点原则

公司设有生活污水与生产废水的总排口、根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2008），公司涉及的水环境风险物质有冰醋酸等，发生泄漏时，可能造成水环境污染；另由于火灾、爆炸事故的消防尾水中含有多种污染物，若未进行收集，可能造成水环境污染。

危险化学物质发生泄漏造成水环境污染，采样时以事故发生地为主，按水流的方向，扩散速度以及其他因素进行布点采样，根据事故发

生的严重程度，可现场确定采样范围。在事故发生地、事故发生地的下游布设若干点位，同时在事故发生地的上游一定距离布设对照断面；由于厂外水沟水流速度较小，且河面宽度小，因此需要在同一断面的不同水层进行采样；另外，在农灌区取水口也设置采样断面。采样时，需要采平行样品，一份在现场进行检测，一份加入保护剂后尽快送至实验室分析。若根据污染物质类型需要，应当使用塑料广口瓶对水体的沉积物采样密封后分析。

对于火灾以及爆炸事故，除了执行以上的监测步骤，还必须对消防水采样分析。

公司设有污/废水排放口、雨水排放口，公司设有事故应急池。发生泄漏事故，事故发生地应监测雨水排放口和事故池废水；发生火灾、爆炸等事故，事故发生地应同时监测雨水排放口、污/废水排放口、事故应急池。

## ②监测方案

表 7.3-1 水质监测频次表

| 事故等级      | 监测点位   | 监测频次                 | 监测因子                                  | 追踪监测                        |
|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 三级事故      | 厂区雨水排口、事故应急池                                   | 连续监测 2 天、每天 2 小时采样一次 | pH、COD、氨氮、TP 等。<br>发生泄漏事故时还应监测相应的危化品。 | 监测浓度均低于同等级地表水标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 二级事故      | 雨水排放口、污/废水排放口、事故应急池                            |                      |                                       |                             |
| 一级事故      | 雨水排放口、污/废水排放口、事故应急池、雨水排口排入河流上游的对照点、河流下游，下游的混合处 |                      |                                       |                             |
| 事故结束<br>后 | 雨水排放口、污/废水排放口、事故应急池、雨水排口排入河流下游，上游的对照点          | 1 次/应急期间             |                                       | 以平行双样数据为准                   |

## (1) 大气环境污染事故

### ①布点原则

---

发生液体泄漏引发的气体泄漏或废气等事故性排放时，首先应当尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、风向及其他自然条件，在事故发生地当日的下风向影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样，根据事故发生的严重程度，确定采样点布置的范围。而且需要在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设采样，作为对照点。在距事故发生地最近的居民住宅区或其他敏感区域应布点采样，且采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。

若发生泄漏事故或废气收集系统故障时，事故发生地应监测厂界气体；若发生大气污染设施处理故障，事故发生地应监测厂界气体以及排气筒出口气体。对于火灾以及爆炸事故，首先应当确定事故中可能产生的衍生污染物，再根据该污染物的性质特征，按照以上的采样点布置原则进行布点。

采样时，应当确定好采样的流量和采样的时间，同时记录气温、气压、风向和风速，采样总体积应换算为标准状态下的体积。

## ② 监测方案

表 7.3-2 环境空气监测方案

| 事故等级  | 监测点位                                     | 监测频次  | 监测因子                                 | 追踪监测                             |
|-------|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| 三级事故  | 事故发生地、污染物浓度最大处、可能受污染的居民区或其他敏感区（根据具体风向确定） | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时监测 1 次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 | 非甲烷总烃、颗粒物等，发生火灾事故时，还需检测二氧化硫、氮氧化物、烟尘等 | 连续监测 2 次浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 二级事故  | 事故发生地下风向；根据事故级别确定监测范围                    |   |                                      | 连续监测 2~3 天                       |
| 一级事故  |  |   |                                      | ——                               |
| 事故结束后 | 事故发生地上风向的对照点                             | 2 次/应急期间  |                                      |                                  |

## (3) 土壤环境污染事故

### ① 布点原则

---

土壤污染的采样应当以事故发生地为中心，根据不同的污染物质确定一定范围，然后在该范围内离事故发生地不同距离设置采样点，并根据污染物类型在不同的深度采样，另外采集未受污染区域的样品作为对照。除了对土壤进行采样，还需要采集事故发生地的作物样品。若事故发生地在相对开阔区域，采样应采取垂直深 10cm 的表层土。一般在 10m×10m 范围内，采用梅花形布点方法或根据地形蛇形布点方法，采样点不少于 5 个。不同采样点采集的样品在除去小石块和杂草后混合放入密封塑料袋。

对于所有采集的样品（包括大气样品，水样品和土壤样品），应分类保存，防止交叉污染。现场无法测定的项目，应立即将样品送至实验室分析。样品必须保存到应急行动结束后，才能废弃。

## ② 监测方案

表 7.3-3 土壤监测频次表

| 事故等级 | 监测点位        | 监测频次                      | 监测因子 | 追踪监测       |
|------|-------------|---------------------------|------|------------|
| 三级事故 | 事故发生地受污染的区域 | 1 次/应急期间<br>采样点不少于<br>5 个 | pH 等 | 清理后，送填埋场处理 |

## （5）监测人员的安全防护措施

现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场规定。现场监测、监察和处置人员根据需要配备过滤式或隔绝式防毒面具，在正确、完全配戴好防护用具后，方可进入事件现场，以确保自身安全。

## 7.4 应急终止

### 7.4.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

- （1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；
- （2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

- 
- (3) 事件所造成危害已经被彻底消除，无继发可能；
  - (4) 事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；
  - (5) 采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期负面影响趋于并保持在尽量低的水平。

#### **7.4.2 应急终止的程序**

- (1) 应急终止时机由现场应急指挥组确认，经现场应急指挥组批准；
- (2) 现场应急指挥组向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；
- (3) 应急状态终止后，应急环境监测组继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。

#### **7.5 应急终止后的行动**

- (1) 通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除。
- (2) 对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。
- (3) 应急指挥组配合有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现。
- (4) 编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。
- (5) 根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。
- (6) 参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。
- (7) 进行环境危害调查与评估，对周边大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况（主要是中毒、致死情况）。

---

(8) 对于由于公司的环境事故而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

(9) 根据事故调查结果，对厂区已有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

(10) 做出污染危害评估报告，设置应急事故专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报当地政府。

## 8 后置处理

### 8.1 善后处理

突发环境事件发生后，要做好以下事后恢复工作：

①要做好受污染区域内群众的思想工作，安定群众情绪，并尽快开展善后处置工作，包括人员安置、补偿、宣传教育等工作。

②对突发环境事件产生的污染物进行认真收集、清理。由主管领导负责，组织有关部门分析事故原因，汲取事故教训，指挥部要将事故情况登记、整理和存档。做好突发环境事件记录和突发环境事件后的交接工作，制订切实可行的防范措施，防止类似事故发生。

③突发环境事件结束后，要抓紧时间查明事故中受损设备、装置、厂房等，购置新设备，对厂房进行整修。保证在较短时间内恢复正常生产，减少经济损失。

突发环境事件造成的影响涉及厂外的，要积极配合当地相关部门完成恢复重建工程。

④组织有关专家对受灾范围进行科学评估，做好疫病防治、环境污染清除、生态恢复等工作。

⑤应急救援结束后，公司要依据处理事故“不放过”的原则，查明事故的原因、责任人，要制订出预防此类事故再次发生的措施并立即实施。

---

根据情况给予事故责任人必要的处罚，对应急救援过程中的有功人员给予必要的奖励。

调查在事故受害人，根据受害人在事故中受到的伤害程度及公司在事故中的责任大小进行赔偿，并按照当地统计局公布的上年度职工平均收入为基数计算赔偿数额并一次性付清。

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善预案。

对于灾后环境要定期进行监测，最少在一年内委托具有资质的单位对特征污染因子进行跟踪监测，尤其对潜在的长时间内难以消除的危害进行监测，评估危害周期及影响范围。

## 8.2 保险

本公司职工均已办理社保、包括养老保险、医疗保险、工伤保险、财产损失险等。

# 9 应急培训和演练

## 9.1 应急培训

### 9.1.1 生产区操作人员的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训公司操作人员，发生各级危险化学品事故时减缓环境污染措施、报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。同时，安全培训需针对本企业的危险物品，不要泛泛而谈，应具有针对性和可操作性。

(1) 培训主要内容：

- a.企业安全生产规章制度、安全操作规程；
- b.防火、防爆、防毒的基本知识；

- 
- c.危险化学品（包含危废）的物理化学性质、危险特性等基础知识；
  - d.生产过程（包含危废收集、转移、储存过程）中异常情况的排除、处理方法；
  - e.发生事故（包含危废）时减缓环境污染措施的方法；
  - f.事故发生后如何开展自救和互救；
  - g.事故发生后的撤离和疏散方法。

（2）采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

（3）培训时间：每季度开展一次。

### **9.1.2 应急救援队伍的培训**

对公司应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。

（1）培训主要内容：

- a.了解、掌握事故应急救援预案内容；
- b.熟悉使用各类防护器具；
- c.如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；
- d.雨污水阀门的关闭及切换；
- e.危险化学品泄漏或事故废液收集的处理措施；
- f.事故情况下减缓环境污染措施；
- g.应急装备、器材的使用及防护措施的佩戴知识培训及练习；
- h.事故发生时的报警方式及信息上报；
- j.事故现场自我防护及监护措施。

（2）采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

（3）培训时间：每月开展一次。

---

### **9.1.3 应急指挥机构的培训**

邀请国内外应急救援专家，就公司危险化学品事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

培训时间：每年至少 1 次。

### **9.1.4 公众教育**

负责对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险化学品事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

时间：每年不少于 2 次。

## **9.2 演练**

### **9.2.1 演练分类及内容**

#### **1. 演练分类**

(1) 组织指挥演练：由指挥部的领导和各专业队负责人分别按应急救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；

(2) 单项演练：由各队各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；

(3) 综合演练：由应急救援指挥部按应急救援预案要求，开展全面演练。

#### **2. 演练内容**

- 
- (1) 事故发生的应急处置、应急监测；
  - (2) 消防器材的使用；
  - (3) 通信及报警讯号联络；
  - (4) 消毒及洗消处理；
  - (5) 急救及医疗；
  - (6) 防护指导：包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；
  - (7) 应急监测；
  - (8) 各种标志设置警戒范围人员控制，厂内交通控制及管理；
  - (9) 事故区域内人员的疏散撤离及人员清查；
  - (10) 向上级报告情况及向友邻单位通报情况；
  - (11) 事故的善后工作。

### **9.2.2 演练范围与频次**

基本要求：最少要在极端最热和极端最冷季节进行应急演练。

- (1) 组织指挥演练由指挥领导小组组长每年组织一次；
- (2) 单项演练由每专业队组长每年组织二次；
- (3) 综合演练由指挥领导小组组长每年组织一次。

### **9.2.3 预案评估和修正**

#### **(1) 预案评估**

演练时设置观察员，评估所有人员的操作；现场演练结束后，及时总结演练成绩。指挥部和各专业队经演练后进行讲评和总结，及时发现事故应急预案集中存在的问题，并从中找到改进的措施。

- ①发现的主要问题；
- ②对演练准备情况的评估；
- ③对预案有关程序、内容的建议和改进意见；
- ④对在训练、防护器具、抢救设置等方面的意见；

---

⑤对演练指挥部的意见等。

## （2）预案修正

①事故应急救援预案经演练评估后，对演练中存在的问题应及时进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化；

②应急救援危险目标内的生产工艺、装置等有所变化，应对预案及时进行修正。

# 10 奖惩

## 10.1 奖励

在突发环境事件应急处置工作中有下列事迹之一的个人，依据有关规定给予表彰：

- （1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；
- （2）对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失，成绩显著的；
- （3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；
- （4）有其他特殊贡献的。

## 10.2 责任追究

在突发环境事件应急工作中有下列行为的，按照相关规定对有关责任人员视情节和危害后果由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

- （1）不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；
- （2）不按照规定制订突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；
- （3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

- 
- (4) 拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥或者在事件应急响应时临阵脱逃的；
  - (5) 盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；
  - (6) 阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；
  - (7) 散布谣言，扰乱社会秩序的；
  - (8) 有其他对环境事件应急工作造成危害的行为的。

## 11 保障措施

### 11.1 内部保障

#### 11.1.1 经费保障

突发环境事件的应急处理所需经费，包括仪器设备、交通车辆、应急咨询、应急演练、人员防护设备、应急小组运作经费，由我公司财务室制订计划预算，报总经理批准后，由财务室支出。一般保障年度应急费用为叁万元，专款专用，所需经费列入公司财政预算，保障应急状态时应急经费的及时到位。

#### 11.1.2 应急物资、装备保证

企业指挥机构的应急队伍要根据本预案要求，建立处理突发环境事件的日常和战时两级物资储备，增加必要的应急处置、快速机动和自身防护装备和物资的储备，维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染和扩散。

应急物资储备主要包括防毒面具、安全防护眼镜等；在仓库、生产车间等存放一定数量的灭火器、消防栓等应急设施及物资，并按规定放在适当的位置，并作了明显的标识；厂区贮存一定数量的堵漏棉絮（棉

---

布)和木块，在事故发生的紧急情况下，可以用来堵塞设备设施破裂处；厂区贮存一定数量的黄沙，在事故发生的紧急情况下，可以用来覆盖泄漏液体等。

另外公司内各个车间均配备所需的个体防护设备，便于紧急情况下使用，在易发生事故的必要位置设置急救箱。

### **11.1.3 应急救援队伍保障**

公司将加强环境应急队伍的建设，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握公司突发环境事件处置措施的预备应急力量，保证在处置突发环境事件中能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作，并形成应急网络，确保在事件发生时，能迅速控制污染、减少危害，确保环境和公众安全。

公司建立危险化学品安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。聘请专家作为环保顾问。

### **11.1.4 应急与通信保障**

应急指挥组及各成员必须 24 小时开通个人手机，配备必要的有线、无线通信器材，值班电话保持 24 小时通畅，节假日必须安排人员值班。要充分发挥信息网络系统的作用，确保应急时能够统一调动有关人员、物资迅速到位。

整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、火灾自动报警系统线路、巡更系统线路，各系统的电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用消防报警系统、手动报警和电话报警系统相结合方式。

整个厂区的照明依照《工业企业照明设计标准》(GB50034-92)设计。

## **保障制度**

---

### (1) 责任制

环境风险事故应急救援指挥组及各小组职责

### (2) 值班制度

①值班时间：24 小时

②值班人员夜间必须对危险区域进行巡检，并在值班室值守。

③因公或因私不能到岗的，必须提前说明情况，由所在部门安排相应人员代替。

④值班人员必须本人签名，做好当夜的值班记录。

⑤公司值班小车由当班值班干部负责调度安排。

⑥遇到法定节假日，必须增加相应值班人员。

⑦夜间值班人员由总办负责抽查，无故缺席者，按公司规定进行处理，并予以通报批评。

⑧值班中遇到紧急情况，应采取果断措施进行处理，并及时向有关领导联系汇报。

### (3) 培训制度

①目的：通过对各类人员的培训，防止突发性重大事故的发生，并能在事故发生后，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援。

②范围：全体员工

③职责：

A.安环部是事故应急救援预案培训管理部门，负责编制年度培训计划，并组织实施；

b.各其他部门按要求配合实施事故应急救援预案培训，并进行培训效果评价。

④培训内容：

a.安全操作规程；

- 
- b.生产过程中异常情况的排除、处理方法;
  - c.熟练使用各类防护器具;
  - d.事故发生后如何开展自救和互救;
  - e.事故发生后的撤离和疏散方法;
  - f.事故发生后如何开展事故现场抢险及事故的处置。

⑤培训的实施:

- a.全体员工分别按培训计划参加培训;
- b.师资以专兼职结合，内请外聘解决;
- c.培训过程中，企业负责安全的安保部检查进度和培训质量;
- d.各类培训做好培训记录，培训考试试卷由安保科保存;
- e.特殊工种参加法定的持证上岗培训，无资质证不得上岗。

## 11.2 外部救援

### 11.2.1 外部救援体系

**单位互助体系：**本企业应和周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

**公共援助力量：**企业还可以联系张家港市公共消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

### 11.2.2 应急救援信息咨询

#### (1) 外部救援单位联系电话

张家港市公安局报警中心：110

张家港市消防支队：119

张家港市急救中心：120

张家港市安全生产监督管理局：0512-56323100

张家港市环境保护局：12369，0512-58693931

---

张家港市疾病控制中心：0512-58282902

（2）供水、供电单位联系电话

张家港市自来水公司：0512-58331165

张家港市供电局锦丰用电所：0512-58550849

## 12 预案的评审、备案、发布和更新

### 12.1 评审

#### 12.1.1 内部评审

公司应急指挥部应定期在进行预案演练或经历环境应急实战后对参与演练和实战的部分进行评审，评审由上级主管部门的人员和专家参加，与时俱进，加强日常监督管理，对预案内容不断根据企业的生产实际变化及时进行更新。

#### 12.1.2 外部评审

邀请环境应急专家、环保主管部门、公司附近社区领导、企业领导等召开预案评审会，收集对预案中具体内容的补充信息，根据评审会达成的意见及时修改预案内容。

### 12.2 备案

预案经内部评审、外部评审，并修改完善后，按照要求存档备案，并上报张家港市突发环境污染事故应急中心。

### 12.3 预案的版本号

本次预案的版本号为：HXFZ-201910。

### 12.4 发布

公司应急预案经公司总经理评审后，由总经理签署发布；应急指挥部负责对应应急预案的统一管理；公司办公室负责预案的管理发放，发放

---

应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；应发放给应急指挥小组成员和各部门主要负责人。

本预案自在张家港市环保局备案发布后，抄送张家港市突发环境污染事故应急中心。

## 12.5 更新

按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》第二十三条规定，企业环境应急预案应当每三年至少修订一次，有下列情形之一的，应当及时进行修订：

- (1) 本单位生产工艺和技术发生变化、污染治理、平面布置、周边环境等发生变化；
- (2) 相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；
- (3) 周围环境或者环境敏感点发生变化的；
- (4) 环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；
- (5) 环境保护主管部门或者企事业单位认为应当适时修订的其他情形。

企业应当于环境应急预案修订后 30 日内将新修订的预案报原预案备案管理部门重新备案。

## 13 预案的实施和生效时间

本预案自发布之日起实施。预案批准发布后，公司将落实预案中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

---

## 14 附则

### 14.1 名词术语定义

**危险物质：**指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

**危险废物：**指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

**环境风险源：**指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

**环境敏感区：**根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

**环境保护目标：**指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

**环境事件：**指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

**次生衍生事件：**某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

**突发环境事件：**指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

---

**应急救援：**指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

**应急监测：**指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

**恢复：**指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

**应急预案：**指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

**分类：**指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同环境事件划分的类别。

**分级：**分级指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的级别。

**应急演练：**为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

## **14.2 预案管理与更新**

为适应国家相关法律、法规的调整和部门或应急资源的变化，结合生产过程中发现存在的问题和出现的新情况，每年年底将对本预案进行修订更新，并将新预案发送到相关部门进行学习。

## **14.3 预案实施时间**

本预案自发布之日起实施。

---

## 15 附图与附件

### 15.1 附图

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 企业环境风险源平面分布图
- 附图 3 企业周边环境概况示意图
- 附图 4 公司周边 5 公里范围敏感目标分布图
- 附图 5 张家港市水系图
- 附图 6 雨污水管线图
- 附图 7 厂区总平面布置图
- 附图 8 厂区消防设施和紧急疏散路线及集合点示意图

### 15.2 附件

- 附件 1 企业营业执照
- 附件 2 环境影响评价批复
- 附件 3 环境监测报告
- 附件 4 固废处理合同
- 附件 5 与周边企业的互助协议
- 附件 6 应急监测协议
- 附件 7 污水处理协议